




Part No. 900078

CORDLESS 16 GAUGE STAPLER

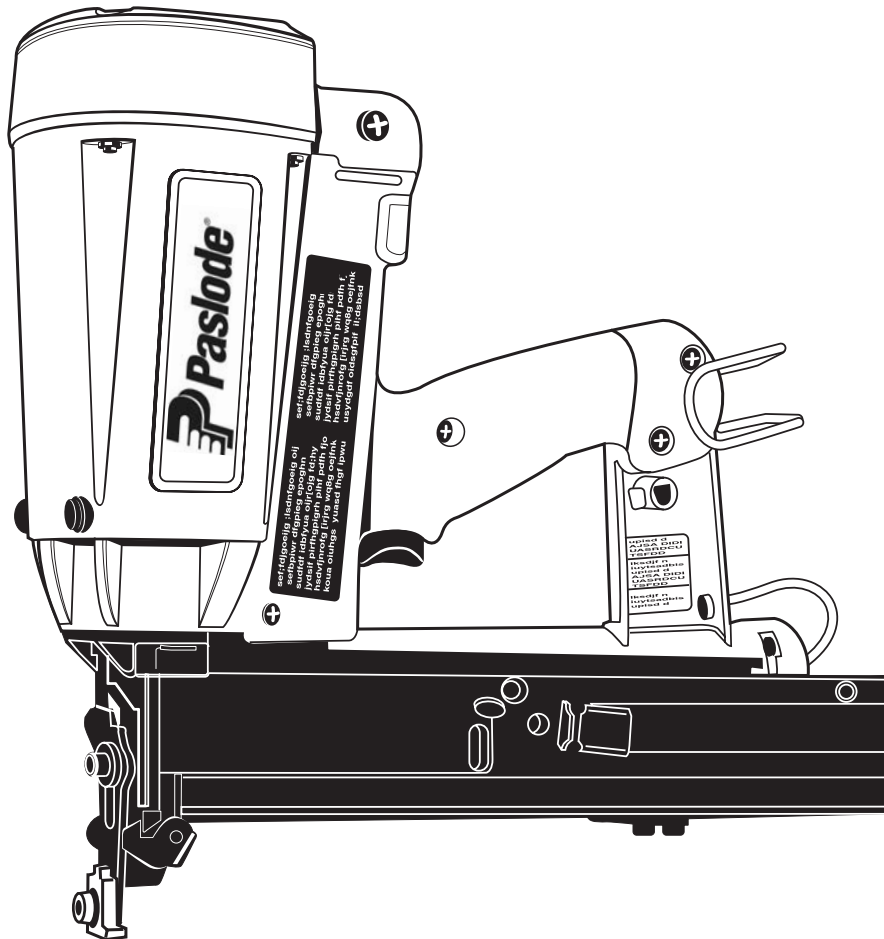

IMPORTANT!
DO NOT DESTROY

It is the customer's responsibility to have all operators and service personnel read and understand this manual.

OPERATING MANUAL

Subject	Page
Introduction and Warranty	2
An Overview of the Cordless 16 ga. Stapler	3
Safety Instructions	4
Battery and Charger	7
Fuel Cell and Metering Valve	9
Preparing the Cordless Stapler for Use	12
Cordless 16 ga. Stapler Operation	13
Fasteners and Applications	14
Servicing	15
Troubleshooting	17

The Paslode battery charger system meets all safety requirements for power tools.



 **Paslode**[®] is a trademark
Paslode[®]
An Illinois Tool Works Company
888 Forest Edge Drive
Vernon Hills, Illinois 60061

 **Paslode**[®] Power Nailers are made in the U.S.A.

Paslode[®] is a member of:



Introduction and Warranty

Paslode Cordless 16 Gauge Stapler Operating Manual

This manual is intended to acquaint you with the Paslode Cordless 16 ga. Stapler. Unlike other power fastening tools, the Cordless Stapler is powered by an internal combustion linear motor. In simpler terms, your Cordless Stapler is powered by a motor similar to the one that powers an automobile. The Cordless Stapler ignites a fuel and air mixture to produce the energy to drive the motor, which in turn drives the fastener. As you will see, the Cordless Stapler is totally self-contained. It carries its own fuel supply and battery, along with a supply of fasteners.

For ease of use, this manual is divided into sections (see Contents). Each section of the manual is written with you, the tool operator, in mind. We have left out all of the technical terms so that you can readily understand how to get the maximum performance from your Cordless Stapler, and how to avoid damaging the tool or injuring yourself. But, to accomplish this, we need you to do two things:

- 1. READ THE MANUAL FROM COVER TO COVER BEFORE USING THE TOOL.**
- 2. FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THE MANUAL.**

The Cordless Stapler should be handled like other power fastening tools that you use. Like most tools, when used improperly it could result in injury. If you are going to allow others to use the Cordless Stapler, it is your responsibility to make sure that they also read and comply with the instructions in this manual before attempting to operate the tool.

Should you have questions about the Cordless Stapler, or wish to obtain additional copies of this manual, please contact your Paslode® representative. The space below is provided so that you may record your representative's name, address, and telephone number.

My Paslode representative is:

Name

Address

City State Zip

Telephone Number

Paslode® Cordless Warranty and Limitations

Paslode warranties that new Cordless power fastening tools, parts and accessories will be free from defects in material and workmanship for the period shown below, after the date of delivery to the original user.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

A one-year warranty will apply to all parts, except those listed below as normal wearing parts, or parts which are specifically covered by an extended warranty.

FIVE-YEAR EXTENDED LIMITED WARRANTY

A five-year warranty will apply to all molded nylon parts:

- Motor Housing, Cap and Grille
- Handle Halves and Actuator
- Trigger

90-DAY LIMITED WARRANTY

A 90-day warranty applies to the following parts, which are considered normal wear parts:

- Bumper
- Driver Blades
- O-Rings
- Piston Rings

WARRANTY STATEMENT

This warranty is limited to tools sold and service requested in the United States. To obtain information on warranty service in the United States, refer to the Service Center listing that was provided with your tool.

Paslode's sole liability hereunder will be to replace any part or accessory which proves to be defective within the specific time period. Any replacement part or accessory provided in accordance with this warranty will carry a warranty for the balance of the period of warranty applicable to the part it replaces. This warranty does not apply to part replacement required due to normal wear.

This warranty is void on any tool which has been subjected to misuse, abuse, accidental or intentional damage, use with fasteners, fuel, batteries, or battery chargers not meeting Paslode specification, size, or quality, improperly maintained, repaired with other than genuine Paslode replacement parts, damaged in transit or handling, or which, in Paslode's opinion, has been altered or repaired in a way that affects or detracts from the performance of the tool.

PASLODE MAKES NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, RELATING TO MERCHANTABILITY, FITNESS, OR OTHERWISE, EXCEPT AS STATED ABOVE, and Paslode's liability AS STATED ABOVE AND AS ASSUMED ABOVE is in lieu of all other warranties arising out of, or in connection with, the use and performance of the tool, except to the extent otherwise provided by applicable law. PASLODE SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES WHICH MAY ARISE FROM LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR PRODUCTION, SPOILAGE OF MATERIALS, INCREASED COST OF OPERATION, OR OTHERWISE.

Paslode reserves the right to change specifications, equipment, or designs at any time without notice and without incurring obligation.

Overview of the Cordless 16 ga. Stapler

Description

The Paslode Cordless 16 ga. Stapler is a self-contained, fully portable tool that uses liquid hydrocarbon fuel to power a unique linear drive internal combustion motor.

In order for you to fully understand the information contained in this manual, you need a basic understanding of the Cordless Stapler. As you can see in the illustration below, the Cordless Stapler is made up of three separable assemblies: handle, motor and rail.

As you examine the Cordless Stapler, become familiar with the three major assemblies and the various components located in each of them.

The **Handle Assembly** contains the fuel cell, the battery indicator light, and the trigger.

The **Motor Assembly** contains the cover and filter, the motor housing, the nose, and the work contacting element.

The **Rail Assembly** contains the components to load and control the specific fastener for the Cordless Stapler.

Specifications

Dimensions: Weight 6.5 lbs.
Height 12-1/2 nches
Length 13-1/2 inches

Cycle Rate: Intermittent Operation – 2 to 3 staples per second

NOTE: Exceeding these rates could cause tool to overheat, resulting in loss of performance or damage to tool components.


By using the Paslode Cordless 16 ga. Stapler at its recommended cycle rate, you will be able to drive several thousand nails in a typical workday.

Fasteners: 16 gauge, Std. Crown Staples

Rail Capacity: 2 strips, or 150 fasteners

Battery : 6 volts DC - Provides enough energy to drive approximately 4000 fasteners on a full charge.


Fuel Cell: Tall yellow fuel cell (1.32 oz) Part No. 816001
Liquid hydrocarbon - Provides enough fuel to drive approximately 2400 fasteners.

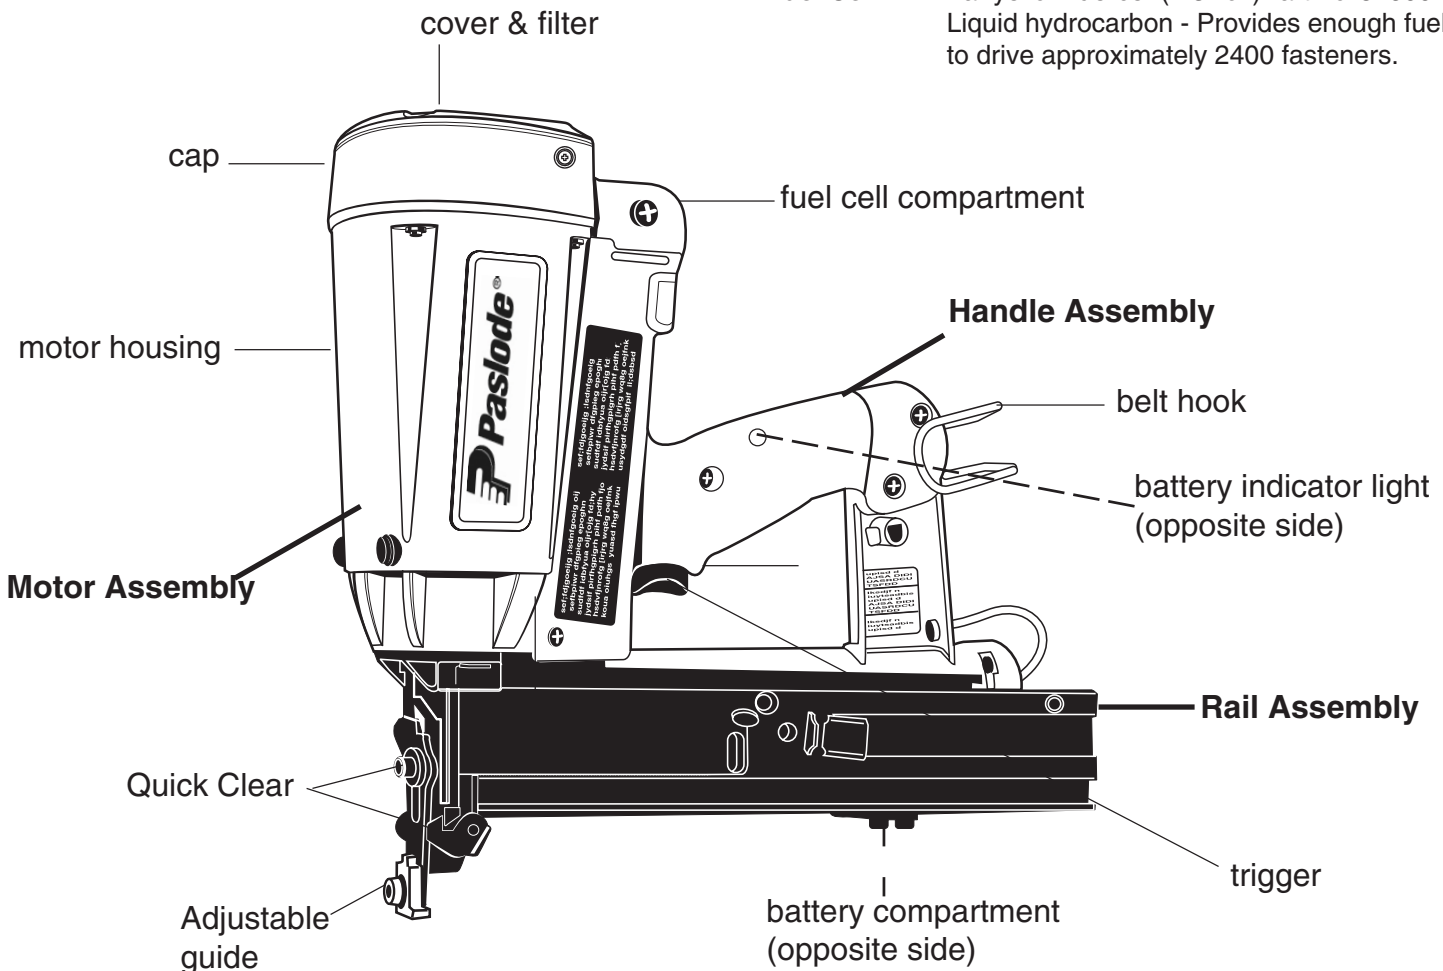


Safety Instructions


The following safety instructions have been included in this booklet to provide you with basic information necessary for safe operation of the Paslode Cordless 16 ga. Stapler.


DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS TOOL UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY PRECAUTIONS AND MANUAL INSTRUCTIONS.

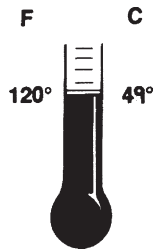	<p>! WARNING</p> <p>Do not expose the tool to temperatures in excess of 120° F (49° C). Fuel and/or the battery may burst, releasing flammable gas.</p>
--	--



	<p>! DANGER</p> <p>The Cordless Stapler is an internal combustion device. It produces hot exhaust gases that may ignite flammable materials. This tool must not be used in a combustible environment or in the presence of combustible materials, such as flammable chemicals, adhesives, gasoline, or solvents.</p>
--	---

	<p>! WARNING</p> <p>This tool must be operated only in a well-ventilated environment, because the tool exhausts carbon monoxide similar to a gas chainsaw or lawnmower. Exposure to carbon monoxide may cause dizziness, nausea, or unconsciousness.</p>
--	--

	<p>! WARNING</p> <p>Do not attempt to operate this tool until you have read and understood all safety precautions and manual instructions.</p> <p>Failure to follow all safety precautions and instructions may result in a permanent loss of vision, serious personal or even fatal injury, property damage and/or tool damage.</p>
---	---

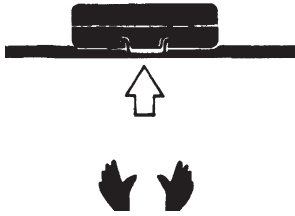	<p>! WARNING</p> <p>ALWAYS keep the Cordless Stapler, fuel cell, battery and battery charger out of the reach of children.</p>
--	--

Safety Instructions

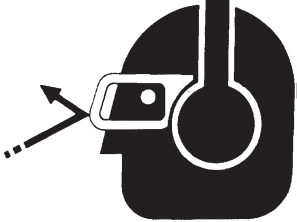	 WARNING
	Always wear EYE and EAR safety gear when working with or in the vicinity of the Paslode Cordless 16 ga. Stapler.

1. Eye protection must meet the requirements of ANSI Standard Z87.1 and should have side shields for increased protection.
2. NEVER ASSUME THE TOOL IS EMPTY.
Never point the tool at yourself or anyone else.
3. NEVER ENGAGE IN "HORSEPLAY" WITH THE TOOL.
The Cordless Stapler is not a toy – it is a tool. Careless and improper use may result in a serious accident.
4. NEVER CARRY THE TOOL WITH YOUR FINGER ON, OR SQUEEZING, THE TRIGGER.
This practice may result in the accidental discharge of a fastener.
5. NEVER OPERATE A MALFUNCTIONING TOOL.
Refer to the servicing or troubleshooting section of this manual to correct the problem. If the problem cannot be corrected, stop using the tool and report it to your supervisor or Paslode® representative.
6. DO NOT LOAD FASTENERS WITH THE TRIGGER AND/OR WORK CONTACTING ELEMENT PRESSED IN.
A fastener may be accidentally discharged.
7. NEVER OPERATE THE TOOL WITH THE WORK CONTACTING ELEMENT REMOVED OR DISABLED.



This device helps reduce the possibility of accidental fastener discharge by preventing the tool from operating until it is completely against the work surface.

NEVER operate the tool if the work contacting element is not working properly.

8. ALWAYS POINT THE TOOL AWAY FROM YOURSELF AND OTHERS WHEN CLEARING JAMS OR REMOVING FASTENERS.

Pull the follower slightly back and push the release lever. Tip the tool nose up slightly and fasteners should slide out of the rear of the magazine. If fasteners are jammed, refer to the appropriate servicing section of this manual.

9. NEVER OPERATE THE CORDLESS STAPLER IF PARTS ARE LOOSE, DAMAGED OR MISSING.
10. DO NOT DRIVE FASTENERS INTO KNOTS OR ON TOP OF OTHER FASTENERS.
A fastener may ricochet and cause serious injury.
11. OPERATE THE TOOL ONLY ON THE WORKPIECE.



	 WARNING
	The Cordless Stapler should be operated only when it is in contact with the work surface. When fastening thin materials, be sure to position the tool so that the fastener is driven into the underlying piece.

Safety Instructions



12. NEVER DRIVE FASTENERS INTO AREAS WITH CONCEALED HAZARDS.

Always check the area behind the work surface for electrical wiring, gas pipes, water pipes, sewer drains or other potential hazards.



13. ALWAYS MAINTAIN SECURE AND UNOBSTRUCTED FOOTING WHEN ON LADDERS, PLATFORMS OR OTHER HIGH LOCATIONS.

	 WARNING
	<p>Never over-reach, since tool recoil may cause a loss of balance. Always be aware of edges and drop-offs when nailing on rooftops and other high locations. Keep them in full view.</p>

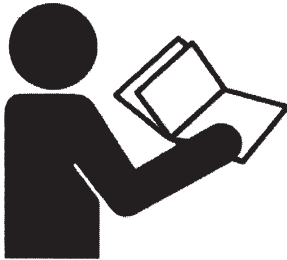14. ALLOW ONLY QUALIFIED PERSONNEL TO OPERATE THE CORDLESS STAPLER.

	 WARNING
	<p>Only persons who have read and fully understand all tool operation, safety and maintenance instructions should be allowed to operate the tool.</p>

15. PROPERLY STORE FUEL CELL.

	 WARNING
	<p>Always store fuel cells where they will not be exposed to an open flame, sparks or temperatures above 120° F (49° C).</p>



16. ALWAYS STORE THE TOOL WITH THE FUEL CELL AND BATTERY REMOVED.

Store the fuel cell in the case with the Cordless Stapler.

17. KEEP THE TOOL CLEAN.

A clean tool is less likely to jam or malfunction.

18. KEEP YOUR HANDS CLEAR OF THE WORK AREA SURFACE.

	 WARNING
	<p>A fastener may exit at an angle unexpectedly and cause injury.</p>

Battery Disposal:



The Paslode batteries contain cadmium and must be recycled or disposed of properly. It is illegal in some areas to place a nickel-cadmium battery into the trash or solid waste stream. You may contact your local recycling center for information on where to return the spent battery or call 1-800-822-8837 for information on Ni-Cd battery recycling in your area.

Battery and Charging System

Battery and Charging System


The Paslode Cordless tools come with a rechargeable battery and its own charging system. This charging system is the only one that will work with the Paslode batteries (either round or oval). The first step in preparing a new tool for operation is to fully charge the battery. **New batteries are shipped discharged and must be charged prior to first use.** Batteries will take 5 minutes to 2 hours (time will be dependant on the amount of discharge within the battery) to recharge.

Important Charging Notes

	 Warning
	CHEMICAL/EXPLOSION HAZARD Read ALL instructions before charging or using battery. Failure to follow ALL instructions may result in fire, severe burns, or release of toxic materials.

Battery Disposal:

The Paslode batteries contain cadmium and must be recycled or disposed of properly. It is illegal in some areas to place a nickel-cadmium battery into the trash or solid waste stream. You may contact your local recycling center for information on where to return the spent battery or call 1-800-822-8837 for information on Ni-Cd battery recycling in your area.

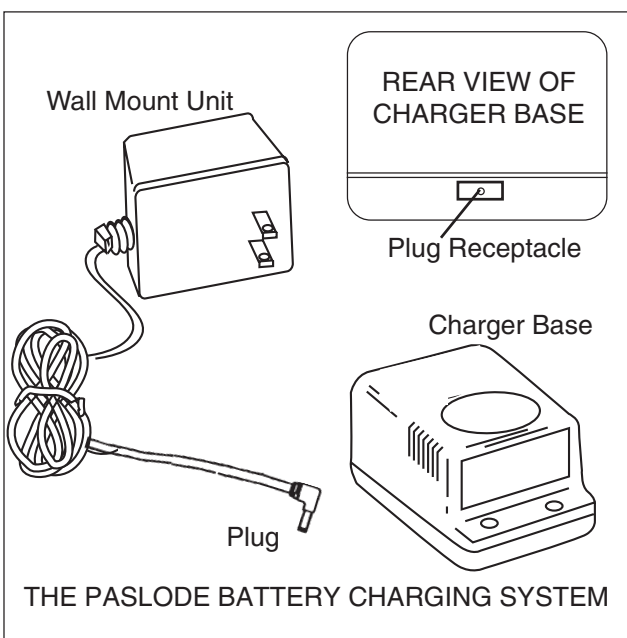

Charging Instructions

1. Remove wall mount unit with the orange label from the tool case and plug into a 120V AC outlet. Set orange charger on a stable surface and insert wall mount unit's plug into plug receptacle on the back of the charger (see picture). A green light indicates power is on and charger circuit is ready.
2. Remove the battery from tool or case and insert terminals down into charger. The red light will come on indicating that the battery is charging and the green light will go out.

NOTE

If battery is completely discharged, the red and green lights may flash back and forth for up to 20 minutes. This safety feature slowly recharges the battery until it is ready to accept the full charging current. If the red and green light continue to flash after 20 minutes, replace the battery.

3. After charging is complete, the red light will go out and the green light will come on, indicating that the battery is fully charged. The charger will keep the battery at full charge until it is removed.
4. Unplug the wall mount unit from the charger and remove the wall mount unit from the 120V AC outlet.

CHARGING TIMES:

First charge	2 hours
Discharged Battery	5 minutes to 2 hours

CHARGING DON'TS:


1. Do not charge battery outdoors or in temperatures below 40°F (5°C).
2. Do not allow metal objects to come in contact with battery terminals.
3. Do not puncture or attempt to open battery case or cells.
4. Do not store battery where it will be subjected to temperatures above 120°F (49°C).
5. Do not incinerate battery.
6. Do not use a defective battery charger, one that over-heats and/or smokes when plugged in.
7. Do not immerse the battery in water.

Charging System Accessories:

Battery Charger Kit - Part No. 900200
Wall Mount Transformer* - Part No. 900477
Battery Charger Base* - Part No. 900476
Automotive Adapter* - Part No. 900507

* Cannot use with previous (gray in color) charging system components.

Battery and Charging System

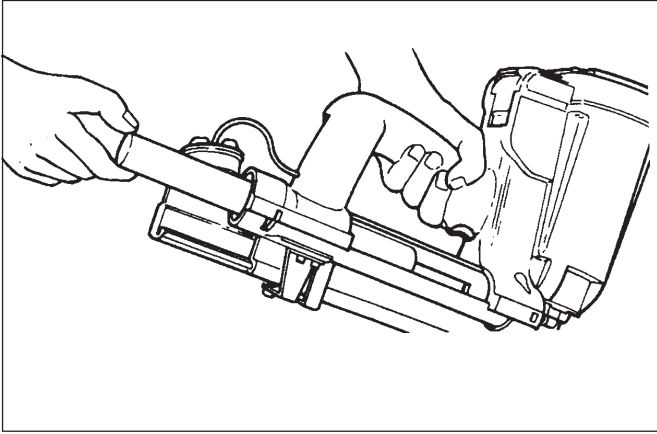


Inserting Battery

1. Load the battery, contacts first, into the Cordless Stapler.
2. Align tabs on the battery compartment cover.
3. Press cover in firmly. Turn cover clockwise to secure.



NOTE: If battery is left in tool for an extended period, the battery will discharge completely and will require recharging.


Battery Indicator Light

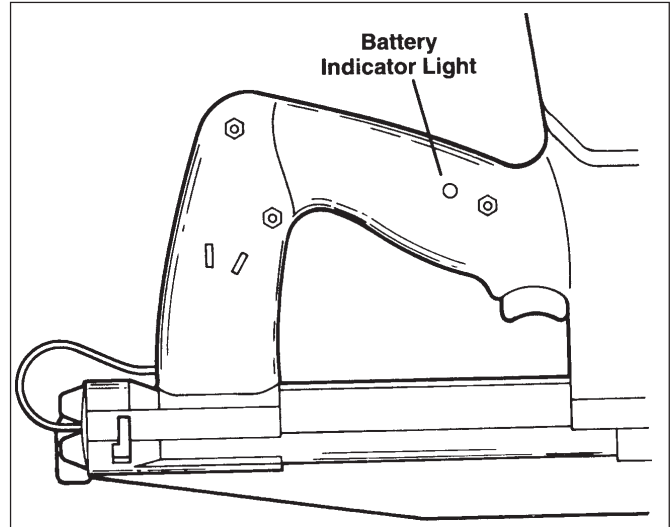
When you insert a fully-charged battery into the tool, you will see a blinking green light. If the indicator light blinks red, recharge the battery.




Fuel Cell

	 DANGER
	EXPLOSION/FIRE HAZARD Read ALL safety instructions before using or handling the fuel cell. Failure to follow ALL instructions may result in explosion or fire. This may cause severe personal injuries or property damage.
	Keep the fuel cell away from heat, sparks and open flame.

	Exposure to temperatures above 120°F (49°C) may cause the fuel cell to burst, releasing flammable gas.
---	--

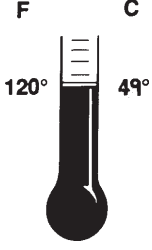
--

 WARNING
Sunlight can raise the inside temperature of an unventilated car or van to above 140°F (60°C).
Never puncture or attempt to open the fuel cell; it is non-refillable.
Never incinerate, reclaim or recycle the fuel cell.
Never smoke while installing or operating the metering valve.
Never inhale the spray.
Keep out of the reach of children.
Store fuel cell(s) in well-ventilated areas only.

There is a second container inside the fuel cell. The inner container holds the fuel. The space between the inner container and the outer cylinder is filled with a gas, called the propellant, which is under pressure.

To eject the fuel, propellant pressure squeezes the inner fuel container, much as you squeeze a tube of toothpaste. This squeezing action ensures that all the fuel is used, and that the Cordless Stapler can operate in any position.


Because of this container-within-a-container design, you might hear the sound of fluid when shaking the fuel cell after all the fuel has been used. This is the propellant, which remains between the containers even after all the fuel has been expelled.

If you expose the empty fuel cell to extreme temperatures, the propellant gas will expand and could cause the container to burst, releasing flammable gases.

Metering Valve

The metering valve contains a fuel metering system to inject the correct amount of fuel into the combustion chamber.

The **yellow** metering valve is the only valve that will operate properly with the Cordless 16 ga. Stapler.

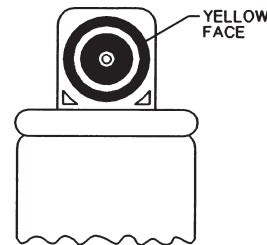

NOTE
<ol style="list-style-type: none">1. Do not attempt to reuse the metering valve! Replace with fresh fuel cell/valve, and dispose of spent cell/valve properly.2. When replacing fuel cell also clean or replace the air filter for optimum tool operation.


NOTE: Altitude Restriction
Paslode Cordless tools are powered by an internal combustion engine and are effected by altitude. The tool may lose power or not cycle consistently at elevations of 4000 feet or greater. When using the tool at elevations of 4000 feet it is recommended to use the blue high altitude fuel metering valve part #219247.

Fuel Cell and Metering Valve


Installing Metering Valve to Fuel Cell Prior to Use

To install the metering valve to a fuel cell:

1. Press downward on the front side of the valve (stem side) until it seats.
2. Press downward on the rear side of the valve until it seats.
3. The valve is now completely seated onto the fuel can and can be inserted into the tool.

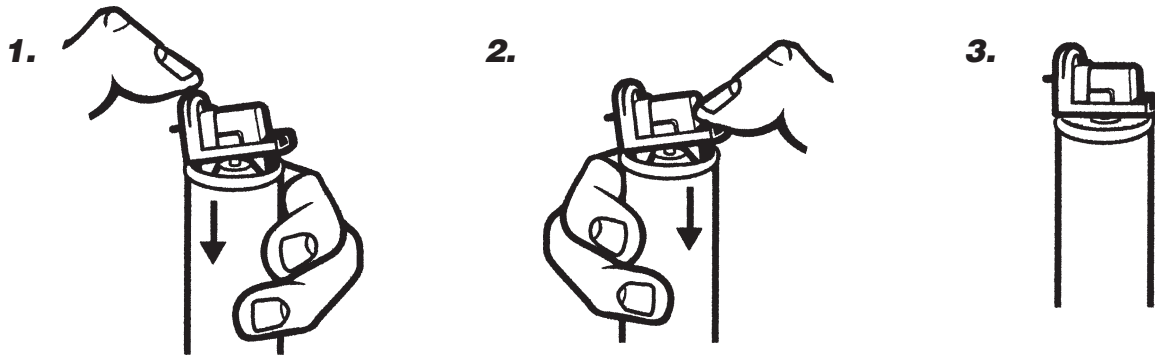

NOTE: Paslode Cordless fuel cells are marked with an expiration date on the bottom of the can. For maximum performance use fuel before expiration date.

 DANGER
Paslode Cordless Fuel Cells are flammable. Do not smoke when installing the metering valve!

Paslode Cordless Fuel Cell Disposal Guidelines

Paslode the industry leader in cordless technology provides this information to assist users with the proper disposal of discarded fuel cells. Acceptable disposal options vary depending on the type of fuel cell users. All users must consider federal, state and local solid waste regulations to ensure that discarded fuel cells are disposed of properly. Users must contact their local solid waste authority for further guidance.

Discarded fuel cells (used or unused) may be considered hazardous waste under the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) depending on several factors as described in the paragraphs that follow. Upon disposal used and unused fuel cells may be classified as ignitable hazardous waste (waste code D001) under U.S. EPA regulations.

Hazardous waste generated by homeowners and contractors who perform routine maintenance for homeowners in their homes are not regulated by RCRA. In general, "household wastes" generated by homeowners and their contractors are exempt from hazardous waste regulation because those wastes are expressly excluded from the definition of hazardous waste. For example US EPA has excluded as "household waste" aerosol cans that contain residual product and propellant. Thus under federal hazardous waste regulations homeowners and contractors may dispose of discarded fuel cells as general refuse in a properly permitted municipal landfill. These users must still contact their local solid waste authority to determine if any state or local regulation prohibits or restricts such disposal.


Paslode takes no responsibility for proper fuel cell disposal. Proper disposal remains the responsibility of sellers and users. All sellers and users must contact their local solid waste authority to determine if any federal, state or local regulation prohibits or restricts disposal. Users may obtain more information about U.S. EPA hazardous waste regulations at the following internet address: www.epa.gov/epaoswee.osw/hazwaste.htm

Alternatively users may contact U.S. EPA's RCRA Superfund Call Center at 1-800-424-9346 to receive more information.


Fuel Cell and Metering Valve

Inserting Fuel Cell


Inserting the metering valve/fuel cell assembly into the Cordless Stapler is very simple. To begin, press up at the bottom of the actuator cover and pivot outward to open. The cover will swing out of the way.

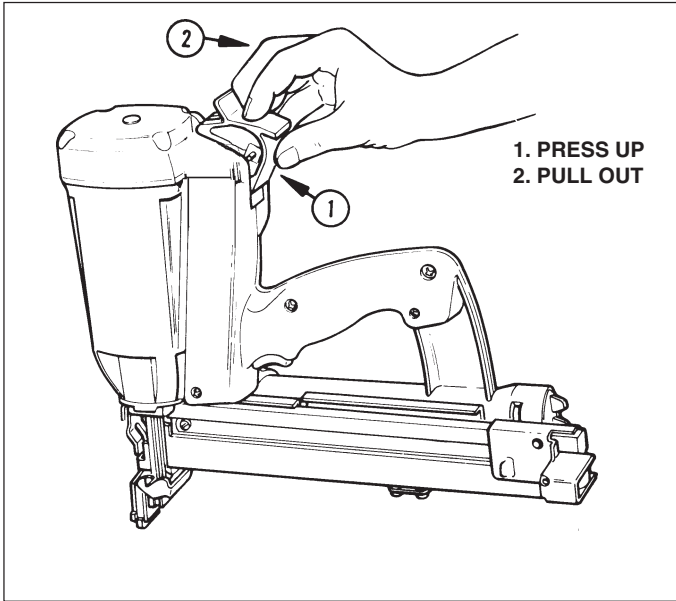


Next, with the metering valve stem pointed toward the front of the tool, insert the metering valve/fuel cell assembly.

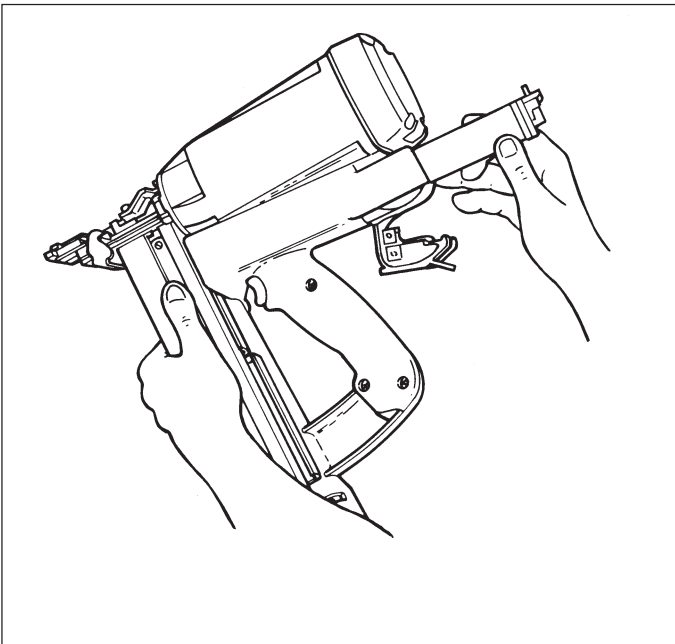

As you slide the metering valve/fuel cell assembly into the Cordless Stapler, you will notice a **yellow** adapter at the top of the cylinder pocket. As shown in the illustration, this adapter is designed to ensure that the metering valve stem is properly aligned with the small hole, or orifice, that leads to the combustion chamber. Insert the metering valve stem into the orifice of the **yellow**-colored adapter.

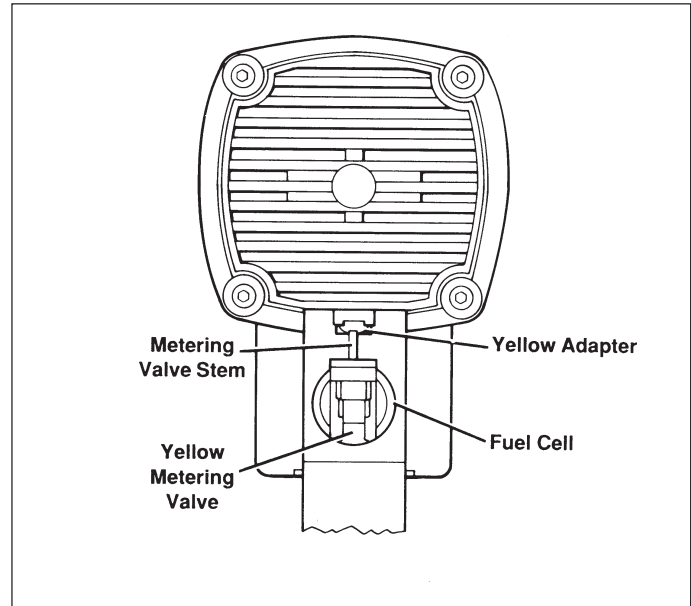

Close the actuator cover to complete the loading of fuel in the Cordless Stapler. Do this by swinging it up and over the fuel valve/cylinder assembly, and pushing down until the actuator cover snaps into position.

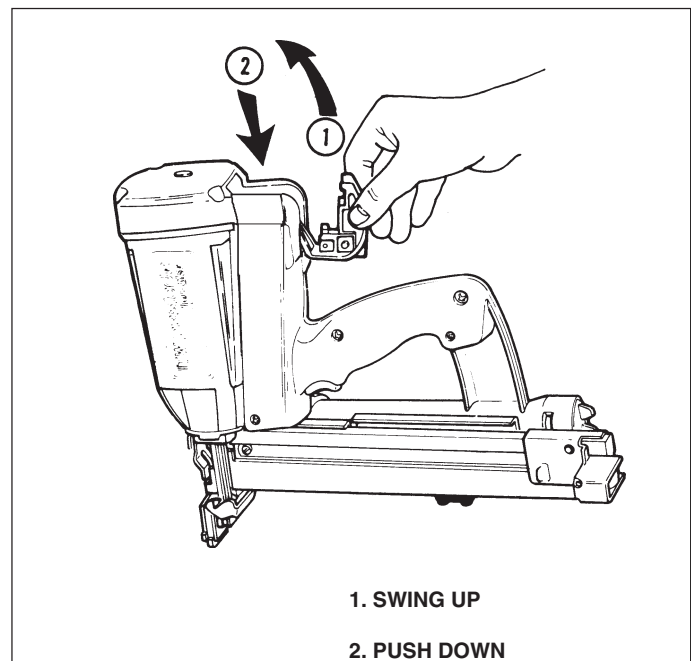


Preparing the Cordless 16 ga. Stapler for Use

Fasteners

The Paslode Cordless 16 ga. Stapler drives Paslode® 16 ga. staples. They are made from 16-gauge galvanized wire and are completely coated for improved holding power. The use of staples that do not meet Paslode standards could cause tool damage and will void all warranty claims.

Loading Fasteners

When no fasteners are visible, two full strips of Paslode staples may be loaded. If fasteners are visible, one full strip may be loaded.

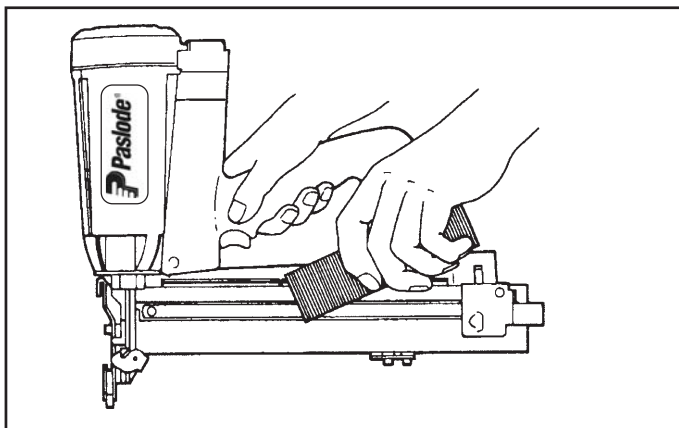

In the illustration above you will see how to properly load fasteners into the Cordless Stapler. To load:

1. Draw back the follower until it latches with the follower latch.
2. Insert one or two strips of Paslode staples onto the rail. Let them fall forward to the staple guide.
3. Locate the follower behind the staples. Release follower latch. The constant force spring will locate the follower behind the staples and apply a constant pressure on them.

Dirt and debris may interfere with proper feeding of fasteners. Keep the fastener track clean.

CAUTION

The Cordless Stapler should not be used in the rain or where excessive moisture is present. The use of the Cordless Stapler under these conditions may result in damage to tool components and cause tool to malfunction.

Cordless 16 ga. Stapler and Outdoor Weather

Use the Cordless Stapler outdoors, in clear weather, when the stapler, fuel cell, and battery are between 20°F (-7°C) and 120°F (49°C).

HOT WEATHER OPERATION

The Cordless Stapler requires cooling of the motor assembly to operate properly. The fan normally provides the necessary air flow to permit continuous operation. Whenever the Cordless Stapler is idle for extended periods, keep the fuel and tool out of direct sunlight and in surroundings where temperatures will not exceed 120°F (49°C). After extended periods of continuous use, it may be necessary to cool the Impulse motor by setting tool aside for 10-15 minutes or until the tool operates normally. An overheated tool may not drive staples completely or may operate erratically.


COLD WEATHER OPERATION

Fuel cells at cold temperatures lose the required propellant force. Bring the tool, battery, and fuel cell above minimum operating temperature without direct exposure to flame, and check the battery.

CAUTION


This tool must be operated in a well ventilated environment, because the tool exhausts carbon monoxide similar to a chainsaw or lawn mower. Exposure to carbon monoxide may cause dizziness, nausea or unconsciousness.

Cordless 16 ga. Stapler Operation

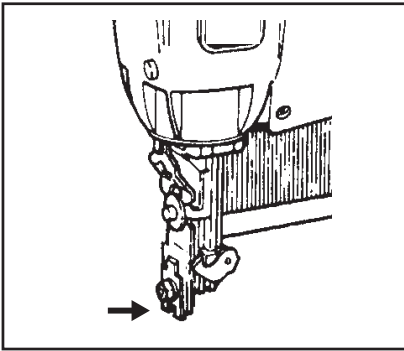


PRESS WORK – CONTACTING ELEMENT AGAINST THE WORK SURFACE.


Fan motor starts, fuel is injected into combustion chamber and mixed with air by the fan.

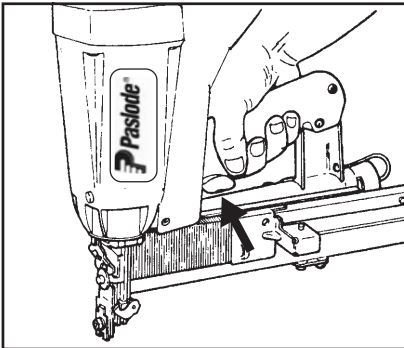

SQUEEZE TRIGGER
Spark plug sparks and fuel/air mixture ignites. Combustion powers piston assembly driving fastener.

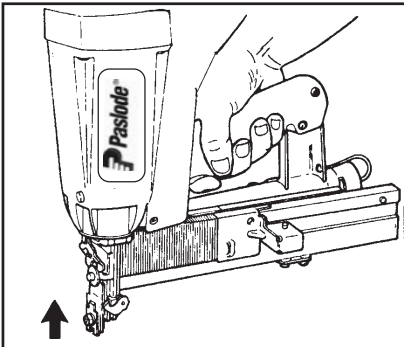

LIFT TOOL - RELEASE TRIGGER
Combustion chamber opens. Fan exhausts hot gases and cools internal components.

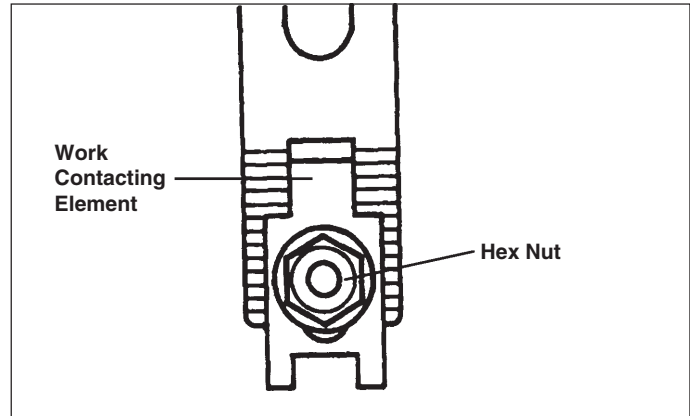

Depth of Drive Adjustment

Remove the battery before adjusting the depth of drive.

The depth of drive adjustment is made by simply loosening the 3/8" hex nut, adjusting to desired depth and retightening the hex nut.

Dual Function of the Work Contacting Element:


The Cordless Stapler has the unique feature of a dual function contacting element.

For Siding Applications:

Loosen the 3/8" hex nut and adjust the work contacting element up or down for staple standing height. (see above picture)

For Sheathing Applications:

Remove the 3/8" hexnut.
Remove the work contacting element.
Turn the work contacting element upside down
Replace the washer and tighten the hex nut down.

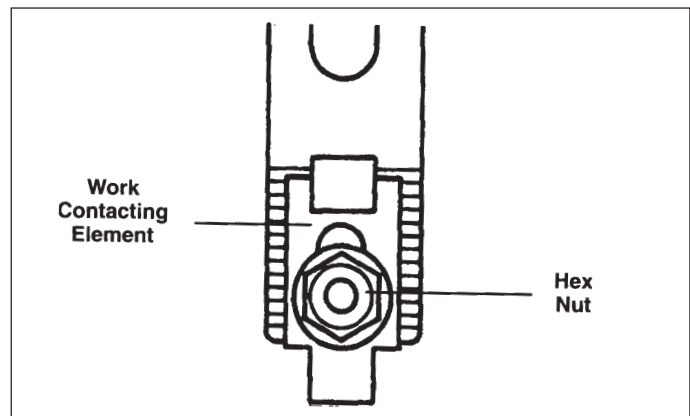

DANGER

The work contacting element and nose will become hot after prolonged or rapid use. If it becomes necessary to adjust the work contacting element, avoid touching with bare hands.

NOTE

The Cordless stapler will "blank fire" or cycle even if the magazine is empty of nails. Blank firing will create driver blade marks on the workpiece, and excessive impact on the bumper which may result in premature failure of the bumper. Therefore, load the Cordless Stapler when required and only cycle it when staples are in place.





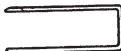
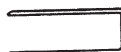



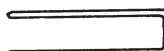


Fasteners and Applications

Fasteners

The Paslode Cordless 16 ga. Stapler drives Paslode 16 ga. Series staples. They are made from 16-gauge galvanized wire and are entirely coated, for improved holding. Fasteners are collated into strips of 75 for easy loading.

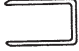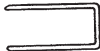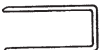Applications

Vinyl Siding
 Vinyl Clad Steel
 Light Decking
 Remodeling
 Soffits

PART NO.	DESCRIPTION	STAPLE
0T5240	GS-16 3/4" (12.00 x 19.05) C Galv.	 3/4"
400026	GS-16 1" (12.00 x 25.40) C Brite	 1"
0T5242	GS-16 1" (12.00 x 25.40) C Galv.	 1"
0T5243	GS-16 1-1/8" (12.00 x 29.00) C Galv.	 1-1/8"
400027	GS-16 1-1/4" (12.00 x 31.75) C Brite	 1-1/4"
0T5238	GS-16 1-1/4" (12.00 x 31.75) C Galv.	 1-1/4"
400028	GS-16 1-1/2" (12.00 x 38.10) C Brite	 1-1/2"
0T2695	GS-16 1-1/2" (12.00 x 38.10) C Galv.	 1-1/2"
400029	GS-16 1-3/4" (12.00 x 44.45) C Brite	 1-3/4"
0T2250	GS-16 1-3/4" (12.00 x 44.45) C Galv.	 1-3/4"
400030	GS-16 2" (12.00 x 50.80) C Brite	 2"
0T2258	GS-16 2" (12.00 x 50.80) C Galv.	 2"

Restrict Field Service to the Following

- CHECKING THE ENERGY LEVEL OF THE BATTERY
- RECHARGING THE BATTERY
- CHECKING THE FUEL CELL AND METERING VALVE
- REPLACING THE FUEL CELL
- CLEANING THE AIR FILTER
- CLEARING A JAM
- CLEANING THE TOOL (See cleaning manual)

Attempts to go beyond these procedures could result in serious personal injury or damage to the Cordless Stapler and voiding the warranty.

There are certain problems you may encounter when you are using the Cordless Stapler that you will be able to correct on the work site. The following field service procedures are the only service procedures you should attempt. Anything else that may appear wrong with the Cordless Stapler should only be diagnosed and repaired by a fully trained service technician. If you have any reason to believe that your problem is beyond the service procedures in this manual, contact your Paslode® representative immediately.



DANGER

Never attempt any maintenance of the Paslode Cordless tool without first removing the fuel cell and battery. Maintenance should be started only after the tool is **completely** inoperative.

Battery Check

Periodically check on the battery indicator light - (the light in the handle) of the Cordless Stapler. When encountering a problem, the first step should always be to make sure the battery has enough energy to operate the tool.

When the work contacting element is depressed on work piece, the fan motor will turn on and the blinking green indicator light will turn solid green. If the indicator light blinks red or glows red, recharge the battery.

Fuel Cell Check

If the Cordless Stapler's fan operates and the indicator light is green, but the tool will not cycle or does not drive fasteners completely, check the fuel cell. With the fuel cell out of the tool, check to see if the cell still contains fuel and that the metering valve is working. To determine if there is any fuel left in the fuel cell, hold in the upright position and simply place the metering stem against a solid object, and gently push about three or four times. A small amount of fuel should be released each time.



DANGER


Wear safety glasses when performing this test. Never perform this test near an open flame or sparks, while smoking, or where the fuel may get into your eyes.

If fuel is not released with each operating of the metering valve, this indicates that there is no more fuel left in the cylinder and it must be replaced. Dispose of the empty fuel cell properly.

Clearing a Jam

A typical problem you may encounter is having a jammed fastener. Because of the unique design of the Cordless Stapler, clearing a jammed fastener is easy:

1. Remove the battery.
2. Pull follower back until it latches with rail cover.
3. Push latch, releasing front guide. Pivot front guide forward.
4. Clear jam, and push driver blade back up to its normal position.
5. Close front guide and latch it. Check that work contacting element is free.
6. Release follower.

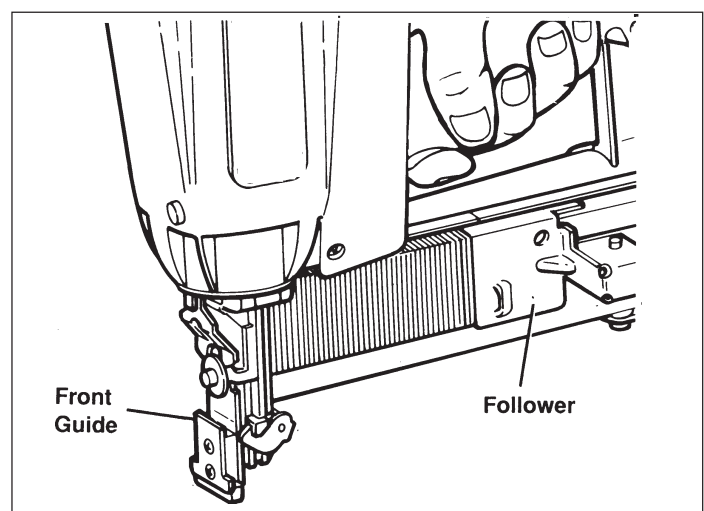

Servicing


Clearing a Jam (continued)

Make certain magazine mounting screws are tight and magazine is tight to nose. Attempting to fire tool with a loose magazine will result in loss of staple control, damage to tool, or staple discharge toward operator.

Air Filter

Open the cover by pressing slightly above the yellow adapter, and pivoting the cover open. The air filter simply lifts out.

Tap the filter GENTLY to remove any dust. Check and clean the air filter every two days. Soap and water restores the filter to a "like new" condition.

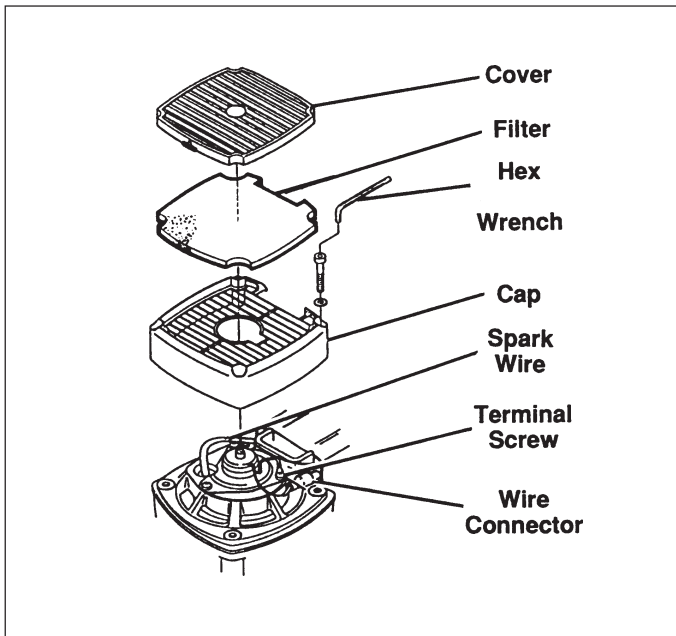

End-of-Workday Routine

These simple steps are based on maintaining the safety and operational efficiency of the Cordless Stapler.

Before you leave the work site:

1. Remove battery and store in tool case. Always use the Cordless Stapler case for transporting and storing the tool.
2. Dispose of all empty fuel cells. Remember to dispose of these cells where they will not be crushed, punctured, burned or found by children.

When you get home:

1. Place the battery in its charger if it needs charging as indicated by the red charge light on the handle.
2. Wipe your Cordless Stapler with a clean, soft cloth.
3. Remove and clean the filter every two days.
4. Check work contacting element to ensure it is operating freely.

Paslode Cordless Tool Accessories

A variety of accessories are available for the Paslode Cordless Stapler:

Battery - Part No. 402500

Clear Safety Glasses - Part No. 401382

Paslode Cordless Lubricating Oil - Part No. 401482

Battery Charger Kit - Part No. 900200

Paslode Cordless Stapler Carrying Case - Part No. 900362

Degreaser Cleaner - Part No. 219086

Automotive Adapter - Part No. 900507

Contact your Paslode® representative for additional information.

Tools

A 5/32 Hex Wrench (Part No. 401331) is provided with each Cordless 16 Gauge Stapler.

Preparing Tool for Operation - Battery/Charger Problems

SYMPTOM	POSSIBLE PROBLEMS	SERVICE
Battery does not appear to accept charge when battery is plugged into the charger.	Inoperative indicator lights on charger, or defective charger.	Try battery in tool after a full charge cycle. If tools indicator light is green, charger not working properly. Replace charger, or monitor charging time to ensure battery has adequate time for recharging. It is normal for battery to feel warm after properly charging.
	Battery damaged or cycle life exhausted.	Replace battery.
Charger gets hot, makes excessively loud noise, or smokes during charging cycle. Charger cord or wall plug gets hot.	Damaged charger.	Discontinue use immediately and unplug from power source. Replace charger and tag or dispose of charger to prevent accidental re-use or connection to power source.

Normal Stage of Operation

SYMPTOM	POSSIBLE PROBLEMS	SERVICE
Fan does not run - tool indicator light is blinking red or solid red.	Battery is not charged.	Charge battery.
	Battery terminals are oily, dirty, or corroded.	Clean battery terminals with soft cloth.
Fan does not run, or runs slower than normal - tool indicator light is solid red.	Battery is discharged.	Charge battery.
Work-contacting element does not depress fully - tool does not operate.	Work-contacting element is bent, or build-up of debris in track restricts operation.	Remove and inspect lower probe. Clean the track. Repair or replace lower probe as required.
Tool will not cycle - fan runs, indicator light is solid green.	Fuel Cell empty.	Replace fuel cell.
	Spark wire out of spark plug.	Remove cap and check spark lead, insert in spark plug and replace cover.
	Spark plug is dirty.	Clean tool cylinder head.
	No spark is generated.	Return tool to authorized Paslode® dealer for service.

Troubleshooting

Normal Stage of Operation

SYMPTOM	POSSIBLE PROBLEMS	SERVICE
Tool operates properly, but fasteners do not drive fully.	Work-contacting element requires adjustment.	Adjust work contacting element.
	Fuel cell is low.	Check fuel cell and replace as required.
	There may be loss of seal in combustion chamber.	Press work contacting element against workpiece for one minute. Pull trigger. If fastener does not drive, there is a leak that requires service.
Tool operates properly, but fasteners are sometimes over-driven, and sometimes under-driven.	Work-contacting element is not adjusted properly for the type of material being fastened.	Adjust work-contacting element. Readjust as required when material density or thickness of material being fastened changes.
Tool operates, but no fastener is driven.	Wrong fasteners being used.	Use only fasteners meeting Paslode® specifications. Check Fasteners and Applications section for fastener types and sizes recommended for use in Impulse tool.
	Follower not properly engaged behind fastener strip.	Position follower behind fastener strip and engage strip.
	Jammed fastener.	Clear jam.
Tool operates erratically or appears to be losing power - tool indicator light is green.	Fuel cell is low.	Check fuel cell.
	Spark plug wire is loose.	Check spark plug wire.
	Filter element is dirty, causing tool to overheat.	Remove filter element and clean. Use soap and water to remove stubborn debris.
	Tool sleeve or O-rings are dirty.	Clean tool.
Tool operated and drove fasteners, but driver blade did not return to up position.	Built-up dirt and debris on driver blade or in nose bore.	Clean driver blade and nose bore with degreaser cleaner.
	Mid check is dirty or disabled.	Return tool to authorized Paslode® dealer for service.
	Tool (sleeve) or O-rings are dirty.	Clean tool.
Combustion chamber does not drop after tool cycles.	Work-contacting element is bent, or is dirty.	Clean track or replace work-contacting element.

If tool will not operate after following the above service directions, return the tool to an authorized Paslode.® representative for service.

For the nearest Paslode® representative call 1-800-682-3428.

For factory direct service call 1-800-447-3830.

For Technical support call 1-800-222-6990 or visit our web site at www.paslode.com.

To purchase parts, visit our website at www.itwconstructionparts.com

Detección y corrección de fallas

Durante el funcionamiento normal

SERVICIO	POSIBLES PROBLEMAS	SÍNTOMA
Ajuste el elemento de contacto.	Es necesario ajustar el elemento de contacto.	La grapadora funciona correctamente, pero las grapas no penetran por completo.
Revise el cartucho de gas y cámbielo si es necesario.	El nivel de combustible cartucho de gas está bajo.	La grapadora funciona correctamente, pero las grapas a veces penetran demasiado y a veces no penetran lo suficiente.
Presione el elemento de contacto contra la pieza de trabajo durante un minuto. Oprima el gatillo. Si la grapa no sale, hay una fuga que debe ser reparada.	Puede haber fugas en la cámara de combustión.	La grapadora funciona pero no dispara las grapas.
Ajuste el elemento de contacto. Vuelva a ajustar según sea necesario cuando cambie la densidad o el espesor del material que está siendo clavado.	El elemento de contacto no está bien ajustado al tipo de material que está siendo clavado.	La grapadora funciona erráticamente o parece perder potencia - la luz indicadora de la grapadora está verde.
Use sólo clavos que cumplan con las especificaciones de Paslode. Revise la sección de Sujetadores y aplicaciones para ver los tipos y tamaños recomendados en esta grapadora Impulse.	El transportador no está bien ajustado detrás de la tira de grapas.	La grapadora funciona erráticamente o parece perder potencia - la luz indicadora de la grapadora está verde.
Coloque el transportador detrás de la tira de grapas y sujételo.	La grapadora tiene grapas atoradas.	La grapadora funciona erráticamente o parece perder potencia - la luz indicadora de la grapadora está verde.
Saque las grapas atoradas.	El nivel de combustible cartucho de gas está bajo.	La grapadora funciona erráticamente o parece perder potencia - la luz indicadora de la grapadora está verde.
Revise el cartucho de gas.	El cable de la bujía está suelto.	La grapadora funciona erráticamente o parece perder potencia - la luz indicadora de la grapadora está verde.
Revise el cable de la bujía.	El filtro está sucio, y hace que se sobrecaliente la grapadora.	La grapadora funciona erráticamente o parece perder potencia - la luz indicadora de la grapadora está verde.
Quite el filtro y límpielo. Use agua y jabón para limpiar la suciedad difícil de quitar.	La camisa de la herramienta o los anillos en "O" están sucios.	La grapadora funciona erráticamente o parece perder potencia - la luz indicadora de la grapadora está verde.
Limpie la herramienta.	La camisa de la herramienta o los anillos en "O" están sucios.	La grapadora funciona erráticamente o parece perder potencia - la luz indicadora de la grapadora está verde.
Limpie la hoja del impulsor y el orificio de la punta con un limpiador desengrasante.	Se ha acumulado suciedad en la hoja del impulsor o en el orificio de la punta de la grapadora.	La grapadora funcionó y clavó la grapa, pero la hoja del impulsor no volvió a la posición superior.
Envíe la grapadora a su proveedor Paslode para que reciba servicio.	La sección interior de la clavadora está sucia o deshabilitada.	La grapadora funcionó y clavó la grapa, pero la hoja del impulsor no volvió a la posición superior.
Limpie la grapadora.	La camisa de la grapadora o los anillos O están sucios.	La grapadora funcionó y clavó la grapa, pero la hoja del impulsor no volvió a la posición superior.
Limpie el carril o cambie el elemento de contacto.	El elemento de contacto está doblado o el carril está sucio.	La cámara de combustión no baja después de que funciona la grapadora.

Si la herramienta no funciona después de seguir las instrucciones de servicio, devuelva la herramienta a su representante Paslode® para que reciba servicio.

Para un representante de Paslode, llame a 1-800-682-3428.

Para la fábrica dirige el servicio la llamada 1-800-447-3830.

Para llamada técnica de apoyo 1-800-222-6990, o visita nuestro sitio web en

www.paslode.com.

Para comprar las partes, visite nuestro sitio del web en partes de

www.itwconstructionparts.com.

Detección y corrección de fallas

Preparación de la grapadora antes de usarla - Problemas con la batería o con el cargador

SÍNTOMA	POSBLES PROBLEMAS	SERVICIO
La batería no parece aceptar la carga cuando el cargador se conecta a la batería o cuando la batería está conectada en el cargador de 3 horas. El cargador se calienta, hace demasiado ruido o produce humo durante el ciclo de carga. El cable del cargador o el transformador de pared se calientan.	Las luces indicadoras en el cargador no funcionan, o el cargador está defectuoso. La batería está dañada o se ha terminado su ciclo de vida.	Pruebe la batería en la herramienta después de un ciclo de carga. Si la luz indicadora de la clavadora está verde, el cargador no está funcionando debidamente. Cambie el cargador o regule el tiempo de carga para asegurarse de que la batería tenga el tiempo adecuado para recargarse. Es normal que la batería se sienta tibia después de haberla cargado correctamente. Obtenga una batería nueva.
El cargador está dañado.	Deje de usar el cargador de inmediato y desconecte la fuente de energía. Cambie el cargador y coloque una etiqueta en el cargador defectuoso para evitar que alguien lo conecte accidentalmente o lo vuelva a usar.	


Durante el funcionamiento normal

SÍNTOMA	POSBLES PROBLEMAS	SERVICIO
El ventilador no funciona - la luz indicadora de la grapadora está iluminada constantemente o parpadeando en rojo. El ventilador no funciona, o funciona más lentamente de lo normal - la luz indicadora de la clavadora está iluminada constantemente en rojo.	La batería no está cargada. Cargue la batería.	Cargue la batería.
El elemento de contacto no se puede oprimir por completo - la grapadora no funciona. El elemento de contacto está doblado, o la acumulación de suciedad restringe su funcionamiento.	El cartucho de gas está vacío. El cable que produce la chispa no está conectado a la bujía. Quite y revise el probador inferior. Limpie el carril. Repare o cambie el probador inferior.	Quite y revise el probador inferior. Limpie el carril. Repare o cambie el probador inferior. Cambie el cartucho de gas.
La grapadora no clava, pero el ventilador sí funciona. La luz indicadora está iluminada constantemente en verde. La bujía está sucia. No se producen chispas.	El cartucho de gas está vacío. El cable que produce la chispa no está conectado a la bujía. La bujía está sucia. No se producen chispas.	Quite la cubierta y revise la bujía, coloque la bujía y vuelva a colocar la cubierta. Limpie la culata del cilindro de la grapadora. Envíe la grapadora a su distribuidor autorizado Paslode para que la repare.

Filtro de aire

Abra la cubierta oprimiendo ligeramente arriba del adaptador, y pivoteando la cubierta para que se abra. El filtro de aire simplemente sale hacia fuera.

Golpee LIGERAMENTE el filtro para sacar el polvo. Revise y limpie el filtro de aire cada dos días. Una solución de agua y jabón deja el filtro como "nuevo".

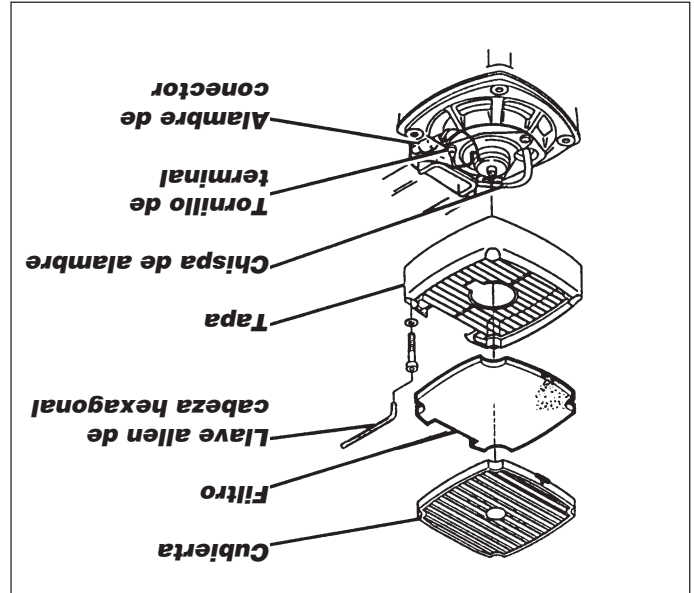**Rutina al final de un día de trabajo**

Al final de cada día de trabajo lleve a cabo estos sencillos pasos para mantener la seguridad y la eficiencia de la grapadora Paslode.

Antes de salir de su lugar de trabajo:

1. Quite la batería y guárdela en el maletín de la clavadora. Siempre use el maletín de la grapadora para transportarla y almacenarla.

2. Deseche todos los cartuchos de gas vacíos. Recuerde que debe desecharlos donde no los puedan encontrar los niños y donde no puedan ser aplastados, perforados o quemados.

Herramientas Paslode

Cada grapadora viene acompañada de una llave hexagonal de 9/64 pig (pieza No. 401331).

Para obtener mayor información póngase en contacto con su representante de Paslode®.

Limpiador - Pieza No. 219086

Maletín - Pieza No. 900362

Adaptor para Automóvil - Pieza No. 900507

Juego de cargador de baterías - Pieza No. 900200

Aceite Lubrificante de Paslode - Pieza No. 401482

Lentes de seguridad claros - Pieza No. 401382


Batería - Pieza No. 402500

Existe una gran variedad de accesorios disponibles para la grapadora Paslode:

Accesorios

1. Si la luz roja en el mango indica que la batería necesita ser recargada colóquela en el cargador.
2. Limpie la grapadora Paslode con un paño limpio y suave.
3. Saque y limpie el filtro cada dos días.
4. Revise el elemento de contacto para asegurarse de que funciona sin obstrucciones.

Cuando llegue a casa:

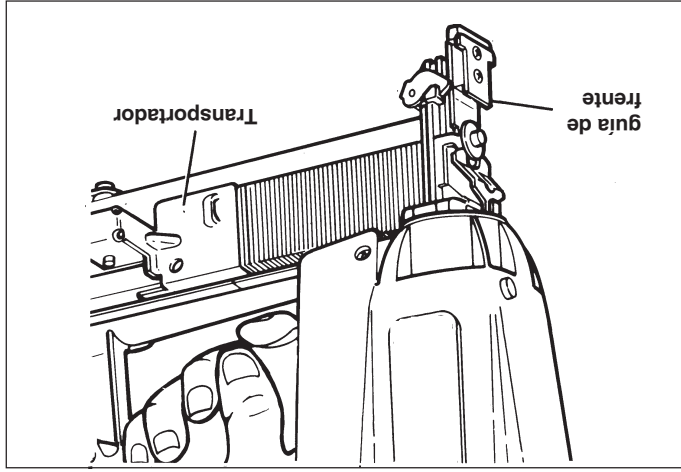

1. Saque la batería.
2. Tire el transportador hasta que quede asegurado con la cubierta del riel.
3. Empuje el picaporte, libertando la guía de frente. Pivote la guía de frente para adelante.
4. Clara clavos atorados, empuje el pistón para atrás del el puesto normal.
5. Cierre la guía de frente y el picaporte.
6. Suelte el transportador.

Un problema típico que puede encontrar es una grapadora con clavos atorados. Debido al diseño único de la grapadora Impulse, es muy sencillo sacar los clavos atorados:

Para desatorar la grapadora

Si no sale combustible cada vez que active la aguja de la válvula, significa que no hay más combustible en el cilindro y que debe reemplazar el cartucho. Deseche el cartucho de gas vacío de forma adecuada. (vea la página 16.)

PELIGRO

Use los lentes de seguridad cuando haga este prueba. Nunca lleve a cabo esta prueba cerca de una llama o de chispas, mientras fuma, o donde el combustible le pueda entrar en los ojos.

Si funciona el ventilador de la grapadora Paslode y la luz indicadora está iluminada en verde, pero la grapadora no dispara o no clava por completo las grasas, revise el cartucho de gas. Cuando el cartucho de gas esté fuera de la grapadora, revise para ver si aún contiene combustible y si la válvula dosificadora está funcionando. Para comprobar si queda combustible en el cartucho, sosténgalo en posición vertical y simplemente coloque la aguja dosificadora contra un objeto sólido y oprima unas tres a cuatro veces. Cada vez que oprima debe salir una pequeña cantidad de combustible.

Revisión del cartucho de gas

Revise periódicamente la luz indicadora de la batería, es decir, la luz indicadora en el mango de la grapadora Impulse. Cuando tenga un problema, el primer paso debe ser siempre asegurarse de que la batería tenga suficiente energía para hacer funcionar la grapadora. Cuando se presiona el elemento de contacto contra la pieza de trabajo, arranca el motor del ventilador y la luz verde parpadeante se ilumina en forma constante. Si la luz indicadora se enciende en rojo, en forma parpadeante o continua, recargue la batería.

Revisión de la batería

PELIGRO

Nunca intente hacer trabajos de mantenimiento en la grapadora Impulse sin antes quitar el cartucho de gas y la batería. El mantenimiento sólo debe hacerse después de que la grapadora esté **completamente** inoperable.

Existen ciertos problemas a los que se puede enfrentar al usar su grapadora Paslode, que usted mismo puede corregir en el lugar de trabajo. Los siguientes procedimientos de servicio son los únicos que debe intentar realizar por sí mismo. Cualquier otro problema que tenga su grapadora Paslode debe ser diagnosticado y reparado por un técnico de servicio entrenado. Si considera que su problema es más difícil de corregir que con los procedimientos de servicio de este manual, póngase en contacto inmediatamente con su representante de Paslode.

Si intenta efectuar reparaciones mayores a las que indican estos procedimientos, puede llegar a sufrir lesiones graves o causar daños a la grapadora y anular la garantía.

- REVISAR EL NIVEL DE ENERGIA DE LA BATERIA
- RECARGAR LA BATERIA
- REVISAR EL CARTUCHO DE GAS Y LA VÁLVULA DOSIFICADORA
- REEMPLAZAR EL CARTUCHO DE GAS
- LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE
- DESATORAR LA GRAPADORA
- LIMPIAR LA HERRAMIENTA

En el lugar de trabajo límtese a:










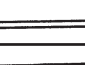
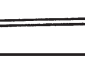
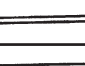
Sujetadores y Aplicaciones

Sujetadores

La grapadora Paslode clava S16 serie grapas. Están hecho de calibre 16 galvanizado alambre Y están toda capa para mejorar la fuerza. Sujetadores están cotéjarado dentro de una tira de 75 para cargar fácil.


Aplicaciones

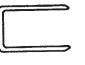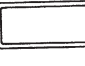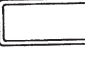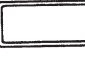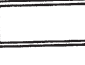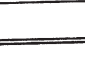Apartadero de vinyl
 Apartadero de Clad acero
 Entablados ligero
 Remodelando
 Plataformas


PIEZA NO.	DESCRIPCION	SUJETADOR
0T5240	GS-16 3/4" (12.00 x 19.05) C Galv.	 3/4"
400026	GS-16 1" (12.00 x 25.40) C Brite	 1"
0T5242	GS-16 1" (12.00 x 25.40) C Galv.	 1"
0T5243	GS-16 1-1/8" (12.00 x 29.00) C Galv.	 1-1/8"
400027	GS-16 1-1/4" (12.00 x 31.75) C Brite	 1-1/4"
0T5238	GS-16 1-1/4" (12.00 x 31.75) C Galv.	 1-1/4"
400028	GS-16 1-1/2" (12.00 x 38.10) C Brite	 1-1/2"
0T2695	GS-16 1-1/2" (12.00 x 38.10) C Galv.	 1-1/2"
400029	GS-16 1-3/4" (12.00 x 44.45) C Brite	 1-3/4"
0T2250	GS-16 1-3/4" (12.00 x 44.45) C Galv.	 1-3/4"
400030	GS-16 2" (12.00 x 50.80) C Brite	 2"
0T2258	GS-16 2" (12.00 x 50.80) C Galv.	 2"

Funcionamiento de la grapadora Paslode


PRESIONE EL ELEMENTO DE CONTACTO CONTRA LA SUPERFICIE DE TRABAJO.

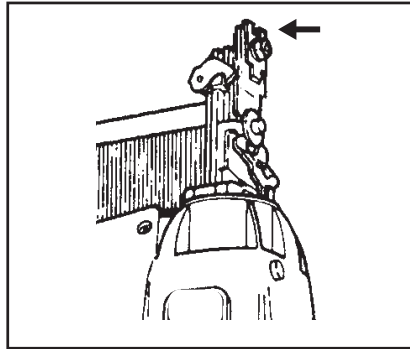

El ventilador del motor arranca, el combustible se inyecta en la cámara de combustión y el ventilador lo mezcla con aire.

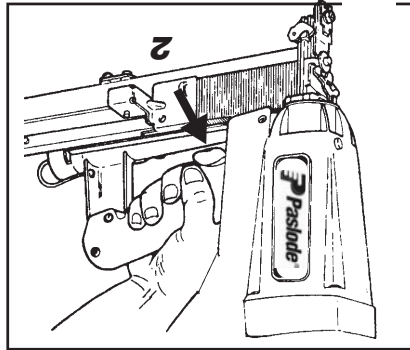

APRIETE EL GATILLO. La bujía produce una chispa y se enciende la mezcla de combustible y aire. La combustión mueve el pistón que impulsa el clavo.

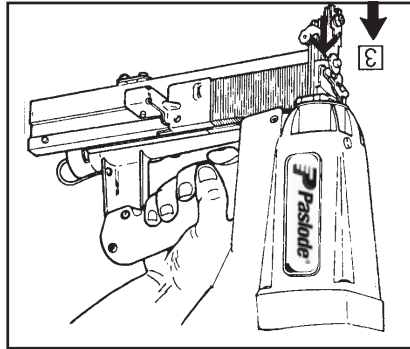

LEVANTE LA CLAVADORA Y SUELTE EL GATILLO. La cámara de combustión se abre. El ventilador deja salir los gases calientes y enfría los componentes internos.



PELIGRO

El elemento de contacto y la punta se calientan después de un uso prolongado o rápido. Si es necesario ajustar el elemento de contacto, evite tocarlo con las manos.

NOTA

La grapadora puede "disparar en blanco" o funcionar aun cuando el mecanismo de alimentación esté vacío. En ese caso, las hojas del impulsador rayarán el material de trabajo y se producirá un fuerte impacto en el amortiguador, provocando una falla prematura en el mismo. Por lo tanto, se debe cargar la clavadora para acabados limpios cuando sea necesario y hacerla funcionar sólo cuando los clavos estén en su lugar.

Ajuste de la profundidad con que se clava.

Saque la batería antes de ajustar la profundidad con que se clava.

El ajuste de la profundidad con que se clava esta hecho por simplemente soltando la nuez de cabeza hexagona 3/8" ajuste hasta la profundidad deseada y apriete la nuez.

Doble función de el elemento de contacto:

La grapadora Paslode tiene una característica única de la doble función de el elemento de contacto.



Para aplicaciones de apartadero:

Sujete la 3/8" nuez de cabeza hexagonal y ajuste el elemento de contacto para arriba o abajo para la altura deseada de la grapa. (Vea la ilustracion arriba)

Para aplicaciones de revestimiento exterior:

Remover la nuez de cabeza hexagonal de 3/8".
Remover el elemento de contacto.
Voltea el elemento de contacto al revés.

Remplace la espacia Y aprete la nuez de cabeza hexagonal 3/8".

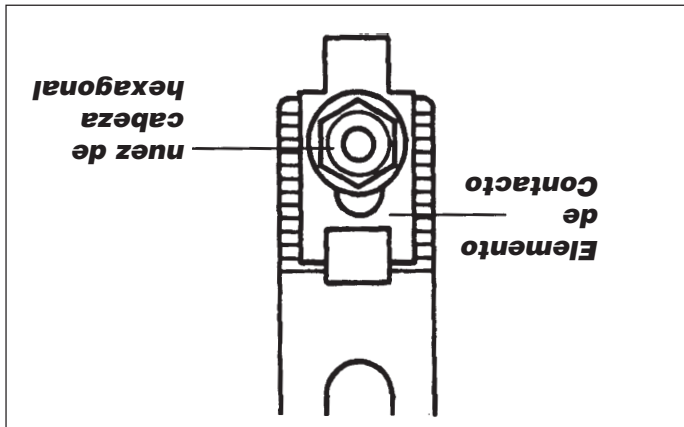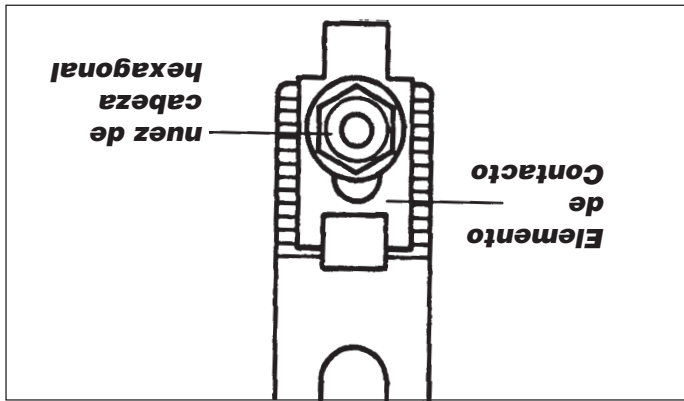


Preparación para usar la grapadora Paslode

Sujetadores

La grapadora Paslode clava S16 serie grapas. Están hecho de calibre 16 galvanizado alambre Y están todo capa con Pas-Kote para mejorar la fuerza. Sujetadores están cotejado dentro de una tira de 75 para cargar fácil. La usada de grapas que no reunan las especificaciones de Paslode puede dañar la herramienta y nulo todas las garantías.

Cargar los Sujetadores

Cuando las grapas no son visibles dos tiras de Paslode grapas pueden ser cargadas. Si las grapas no son visibles solo una tira puede ser cargada.

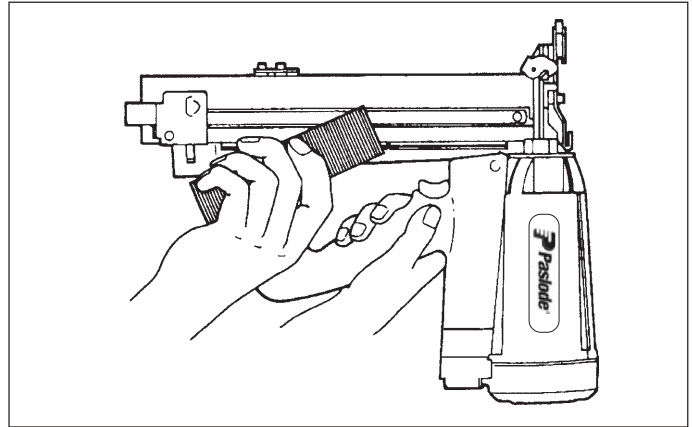

La ilustración arriba enseña como cargar las grapas correctamente adentro de la grapadora Paslode.

Para cargar:

1. Empuje atrás el transportador hasta que se
2. Inserta una o dos tiras de Paslode grapas encima de el riel. Deja las grapas deslizarse adelante.
3. Localize el transportador atrás de las grapas. La constante fuerza del transportador localiza atrás de las grapas y aplica la constante presión encima.

Suciedad y escombros puede interferir con la apropiada carga de las grapas. Mantenga el riel limpio.

Sólo use este herramienta en un lugar bien ventilado, ya que la herramienta emite monóxido de carbono, de forma similar a una sierra de cadena o una podadora. Si usted inhala monóxido de carbono puede sufrir mareos, náusea o pérdida del conocimiento.

ADVERTENCIA



Use la grapadora Paslode al aire libre, en buen tiempo, cuando la grapadora, el cartucho de gas, y la batería estén entre 20°F (-7°C) and 120°F (49°C).

La grapadora Paslode al aire libre

Funcionamiento cuando hace calor
La grapadora Paslode necesita que el conjunto del motor se enfríe para que funcione correctamente. El ventilador generalmente produce el flujo de aire necesario para permitir que funcione continuamente. Siempre que la grapadora Paslode esté sin usarse durante periodos prolongados, deje el combustible y la grapadora en la sombra y en lugares donde las temperaturas no excedan los 49°C (120°F). Después de periodos prolongados de uso continuo, puede ser necesario dejar enfriar el motor dejando de usar la grapadora durante unos 10 ó 15 minutos o hasta que la grapadora funcione normalmente. Si la grapadora se sobrecalienta, es posible que las grapas no penetren completamente o que la grapadora funcione erráticamente.

Funcionamiento cuando hace frío

Cuando hace frío, los cartuchos de gas pierden la fuerza necesaria de propulsión. Deje que la grapadora impulse, la batería y el cartucho de gas lleguen a la temperatura mínima de operación sin exponerlos directamente a las llamas, y revise la batería.

ADVERTENCIA



La grapadora Paslode no debe ser usada en la lluvia o donde haya demasiada humedad. Si se usa la grapadora Paslode bajo estas condiciones se pueden dañar sus componentes y la grapadora se puede averiar.


NOTA

La grapadora Paslode está accionada por un motor lineal de combustión interna y puede ser afectada por el altitud. La grapadora puede perder fuerza en elevaciones de 4000 pies o más. Cuando usando la grapadora en elevaciones de más de 4000 pies se necesita usar la válvula dosificadora azul #219247.


Cartucho de gas y válvula dosificadora

Colocación del cartucho de gas


Es muy sencillo colocar el conjunto de válvula dosificadora y cartucho de gas dentro de la grapadora Paslode. Para empezar, empuje hacia arriba la parte inferior de la cubierta del accionador y ábralo hacia fuera. La cubierta se abre para dejar espacio.

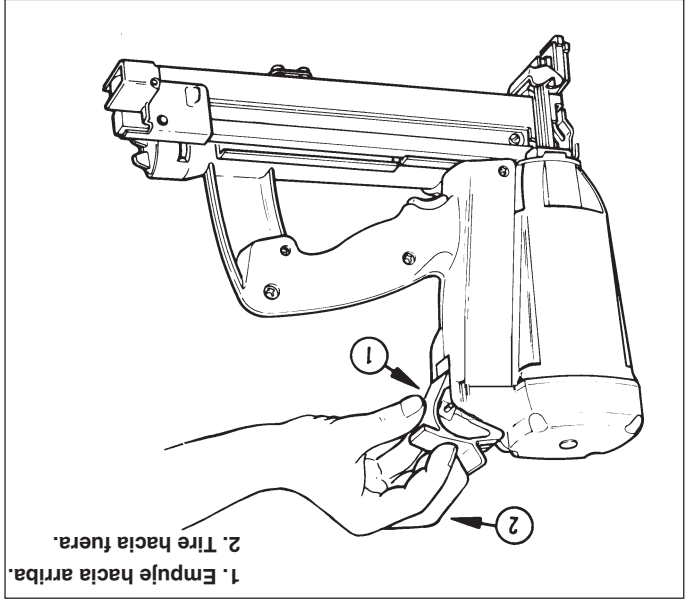


Luego, con la aguja de la válvula dosificadora apuntando hacia la parte delantera de la grapadora, introduzca el conjunto de válvula dosificadora y cartucho de gas.

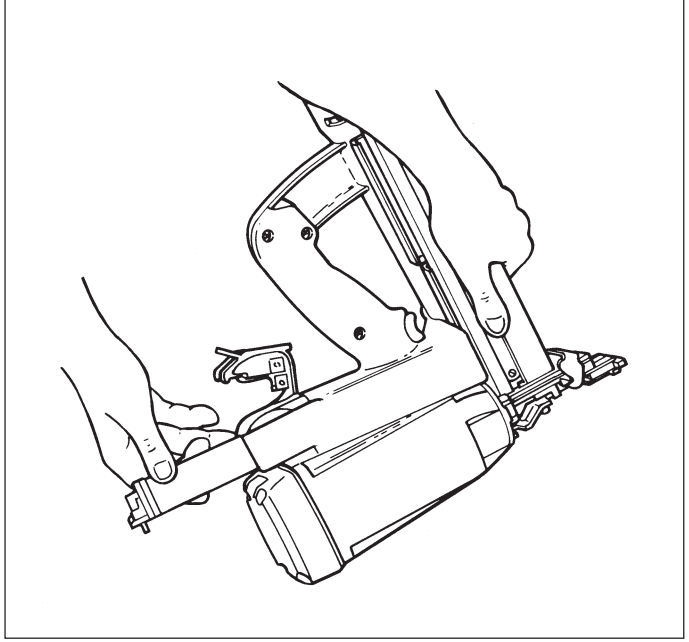

Mientras empuja el conjunto de válvula dosificadora y cartucho de gas dentro de la grapadora, notará un adaptador **amarillo** en la parte superior del cilindro. Como se muestra en la ilustración, este adaptador está diseñado para asegurar que la aguja de la válvula dosificadora esté correctamente alineada con el orificio pequeño que lleva a la cámara de combustión. Meta la aguja de la válvula dosificadora dentro del orificio del adaptador color **amarillo**.

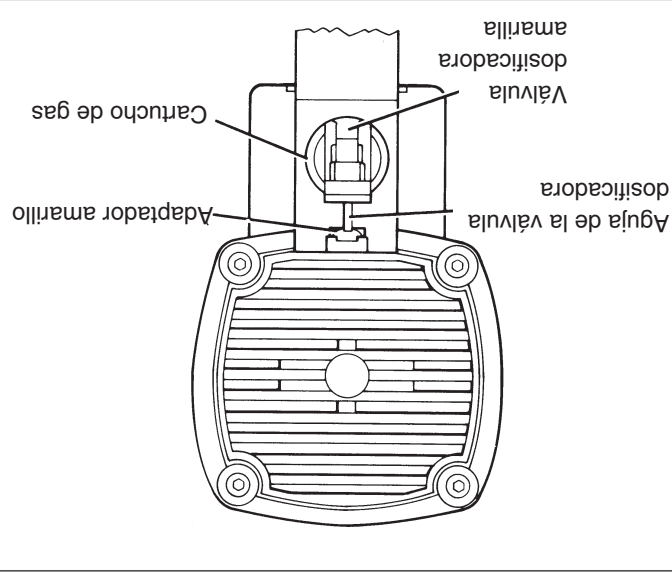

Cierre la cubierta del accionador para terminar la instalación del conjunto de válvula dosificadora y cartucho de gas en la grapadora. Hágalo levantándola hacia arriba, sobre el conjunto de válvula dosificadora y cartucho de gas y empujando hacia abajo hasta que la cubierta del accionador quede fija en su lugar.

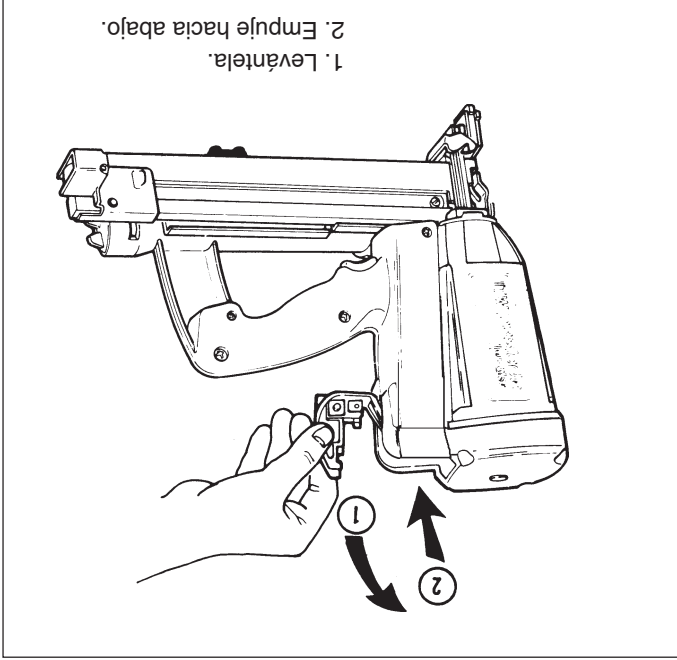


Cartucho de gas y válvula dosificadora

Para conectar la válvula dosificadora al cartucho de gas:

1. Presione hacia abajo en la parte frontal de la válvula (lado del vástago) hasta que se encaje.

2. Presione hacia abajo en la parte trasera de la válvula hasta que se encaje.

3. Ahora la válvula está ajustada completamente sobre la pila de combustible y puede insertarse en la herramienta.

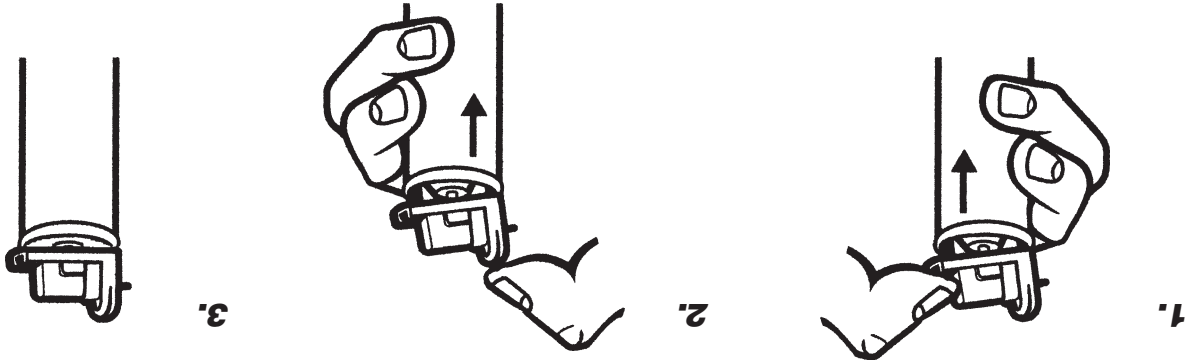

NOTA: El cartucho de gas Paslode viene con la fecha de expiración (abajo de la lata). Para máxima funcionamiento use el cartucho de gas antes del la fecha de expiración.

<p>PELIGRO</p>
<p>Los cartuchos de gas Paslode son inflamable. No fumar cuando se instala la válvula dosificadora!</p>

Guía para el desecho de celdas de combustible para inalámbricos:

Paslode, el líder en la industria de la tecnología de herramientas inalámbricas, suministra esta información para asistir a los usuarios en el desecho de las celdas de combustible para inalámbricos. Las opciones aceptables de desecho varían dependiendo del tipo de usuario de celdas de combustible. Todos los usuarios deben considerar las regulaciones locales, estatales y federales de desechos sólidos para asegurar que las celdas de combustible sean desechadas apropiadamente. Los usuarios deben contactar a su autoridad local de desechos sólidos para una mayor orientación.

Las celdas de combustible desechadas (usadas o sin usar) pueden ser consideradas como residuos peligrosos bajo el acta de recuperación y conservación de recursos (RCRA, por sus siglas en inglés), dependiendo de los diferentes factores descritos en los siguientes párrafos. En el momento del desecho, las celdas de combustible usadas o no usadas pueden ser clasificadas como desechos inflamables peligrosos (código de desechos - D001) bajo las regulaciones EPA de los Estados Unidos.

Los desechos peligrosos generados por los propietarios de vivienda y por los constructores que llevan a cabo el mantenimiento de rutina para los propietarios en sus viviendas, no son regulados por la RCRA. En general, los "desechos de viviendas" generados por los propietarios y sus contratistas están exentos de las regulaciones de desechos peligrosos puesto que estos desechos están excluidos expresamente de la definición de desechos peligrosos. Por ejemplo, la EPA de los Estados Unidos ha excluido como "desechos de vivienda" las latas de los aerosoles que contienen productos y productores residuales. Por lo tanto, bajo las regulaciones federales de desechos peligrosos, los propietarios de vivienda y los contratistas pueden desechos las celdas de combustible como desechos generales en un basurero municipal apropiadamente permitido. Estos usuarios deben contactar a su autoridad de desechos sólidos para determinar si alguna regulación estatal o local prohíbe o restringe dicha disposición.

Paslode no asume ninguna responsabilidad por el desecho apropiado de las celdas de combustible. El desecho apropiado es responsabilidad de los vendedores y usuarios. Todos los vendedores y usuarios deben contactar a su autoridad local de desechos sólidos para determinar si alguna regulación local, estatal o federal prohíbe o restringe el desecho. Los usuarios pueden obtener más información acerca de las regulaciones de la EPA de los Estados Unidos sobre desechos peligrosos en la siguiente dirección de Internet:

www.epa.gov/epaoswer/osw/hazwaste.htm

Alternativamente, los usuarios pueden contactar al Centro de Servicio RCRA de la EPA, Superfund y EPCRA de los Estados Unidos al 1-800-424-9346 para obtener más información.

Cartucho de gas y válvula dosificadora

Existe un segundo recipiente dentro del cartucho de gas. El recipiente interior contiene el combustible. El espacio entre el recipiente interior y el cilindro exterior está lleno de gas, llamado propulsor, que está envasado a presión.


Para dejar salir el combustible, la presión del propulsor oprime el recipiente interior de combustible, de forma similar a como se oprime un tubo de pasta dental. Esta presión asegura que se use todo el combustible y que la grapadora Paslode pueda funcionar en cualquier posición.

Debido a este diseño de un recipiente dentro de otro, al sacudir el cartucho de gas una vez que se haya terminado el combustible es posible que usted escuche el sonido de un fluido. Lo que suena es el propulsor, que permanece entre los recipientes aun después de que se ha usado todo el combustible.

Si expone el cartucho de gas vacío a temperaturas extremas, el propulsor se expande y podría causar que el envase explote, desprendiendo gases inflamables.

Válvula dosificadora

La válvula dosificadora contiene un sistema dosificador de combustible para inyectar la cantidad correcta de combustible en la cámara de combustión. La válvula dosificadora **amarilla** es la única válvula que funciona correctamente con la grapadora Paslode.

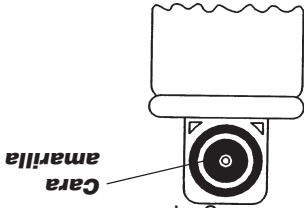


NOTA

1. No intente volver a usar la válvula dosificadora. Reemplácela con un cartucho de gas y una válvula de combustible nuevos, y deseché los usados de forma adecuada.
2. Cuando cambie el cartucho de gas, también cambie o limpie el filtro para que su clavadora funcione de manera óptima.

NOTA

La grapadora Paslode está accionada por un motor lineal de combustión interna y puede ser afectada por el altitud. La grapadora puede perder fuerza en elevaciones de 4000 pies o más. Cuando usando la grapadora en elevaciones de más de 4000 pies se necesita usar la válvula dosificadora **azul** #219247.

Cartucho de gas

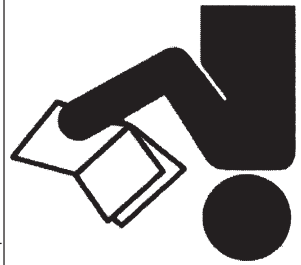


PELIGRO DE EXPLOSIÓN Y DE INCENDIO

Lea TODAS las instrucciones de seguridad antes de cargar o de usar el cartucho de gas. Si no se siguen TODAS las instrucciones pueden producirse explosiones o incendios. Esto puede causar lesiones personales graves o daños a la propiedad.

Mantenga el cartucho de gas alejado del calor, las chispas y las llamas.

Si se expone a temperaturas más altas de 49° C (120° F) el cartucho de gas puede explotar, liberando gas inflamable.

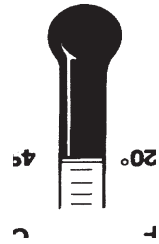

!ADVERTENCIA!

La luz del sol puede elevar la temperatura interior de un vehículo cerrado por encima de los 60° C (140° F).

Nunca perfore ni trate de abrir el cartucho de gas, ya que no es rellenable.

Nunca incinere ni recicle el cartucho de gas.

Nunca fume mientras instala o usa la válvula dosificadora.

Nunca inhale el rocío del atomizador.

Mantenga el cartucho de gas alejado de los niños.



Almacene las cartuchos de gas sólo en áreas bien ventiladas.

Batería y Sistema de Carga

Luz indicadora de la batería

La ilustración es un acercamiento del mango de la grapadora Paslode. En un lado del mango hay una pequeña lente de plástico que es la luz indicadora de la batería.

Al colocar una batería completamente cargada dentro de la grapadora, se enciende y se apaga una luz indicadora verde. Si la luz indicadora parpadea en rojo, es necesario recargar la batería.

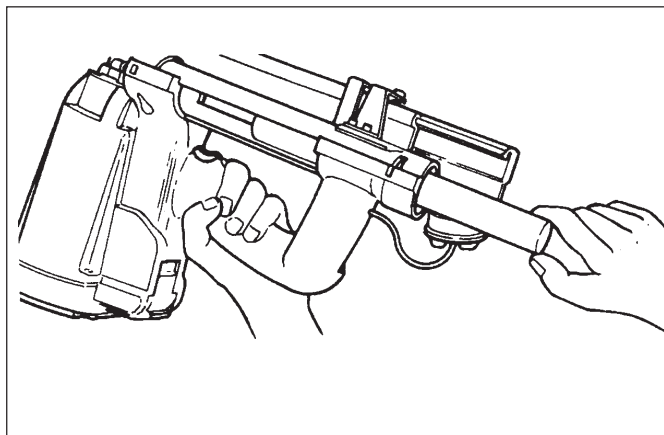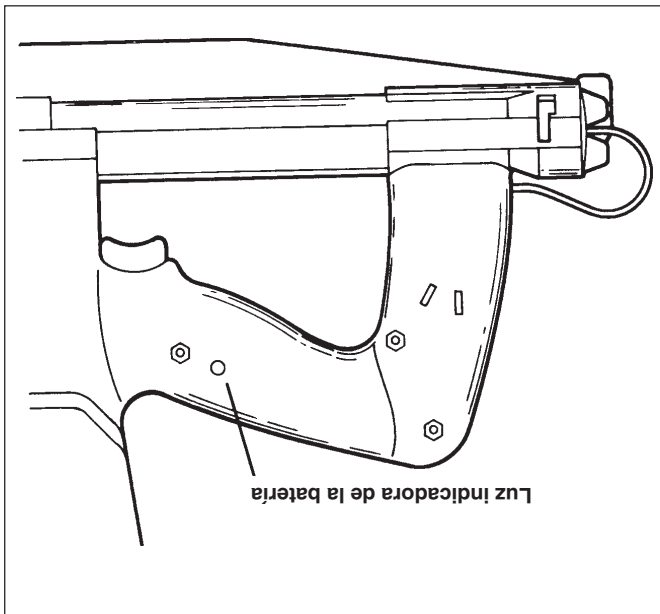

1. Introduzca la batería, con los contactos por delante, en la grapadora Paslode.

2. Alinee los postes encima de la tapa de el compartimiento de la batería.

3. Apriete la tapa firmemente y dele vuelta según las agujas del reloj para asegurarla.

NOTA: Si la batería se queda dentro de la grapadora durante un período prolongado, se descarga por completo y es necesario recargarla.

INSTRUCCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA:

1. Saque del estuche de herramientas el transformador de montaje mural con etiqueta naranja y enchúfelo en un tomacorriente de 120V CA. Coloque el cargador naranja en una superficie estable e inserte el enchufe del transformador en una tomacorriente en la parte posterior de la base del cargador (vea la Figura). La luz verde indica que hay corriente y que el circuito del cargador está listo.
2. Saque la batería de la clavadora o del estuche e introduzca las terminales en el cargador. La luz roja se enciende indicando que la batería está cargando y se apaga la luz verde.

NOTA

Si la batería se ha descargado por completo, las luces roja y verde pueden destellarse intermitentemente hasta 20 minutos. Esta característica de seguridad recarga lentamente la batería hasta que este lista de recibir la corriente de cargado completa. Si las luces roja y verde siguen destellándose después de 20 minutos, reemplace la batería.

3. Después de cargarse, la luz roja se apagará y la luz verde encenderá, así indicando que la batería está cargada completamente. El cargador mantendrá la batería cargada por completo hasta que se quite el mismo.
4. Desconecte el transformador de pared de la base y del tomacorriente de 120 V CA.

TIEMPOS DE CARGA

Primera carga
2 horas
Batería completamente descargada
5 minutos hasta 2 horas

DURANTE LA CARGA:

1. No cargue la batería al aire libre o a temperaturas inferiores a los 5° C. (40° F.)
2. No permita que objetos metálicos toquen las terminales de la batería.
3. No perforo ni trate de abrir la caja de la batería o las celdas.
4. No almacene la batería donde esté sujeta a temperaturas superiores a los 49° C (120° F).
5. No incinere la batería.
6. No use un cargador de baterías defectuoso, ni uno que se sobrecaliente o que produzca humo al conectarlo.
7. No ponga la batería en agua.


Sistema de Carga Accesorios :

Juego de cargador de baterías - Part No. 900200
 Transformador de pared* - Part No. 900477
 Base del cargador* - Part No. 900476
 Adaptador de automoble* - Part No. 900507


* No puede usarse con los elementos del sistema anterior de carga (de color gris).

Notas importantes de carga

La herramienta viene con una batería recargable y con su propio sistema de carga. Este sistema de carga es el único sistema que funciona con las baterías. El primer paso al preparar una nueva herramienta para usarla es cargar por completo la batería. **Las baterías nuevas se envían descargadas y deben de ser cargadas antes de poder usarlas por primera vez.** Las baterías se tardan en recargar de 5 minutos a 2 horas (dependiendo de cuánto se hayan descargado).
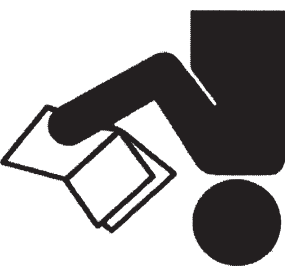
<p>PELIGRO QUÍMICO Y DE EXPLOSIÓN</p> <p>Lea TODAS las instrucciones antes de cargar o usar la batería. Si no se siguen TODAS las instrucciones serias o quemaduras serias o producirse incendios, las instrucciones pueden liberación de materiales tóxicos.</p>	
<p>¡ADVERTENCIA!</p>	

Destrucción de la batería:
 Las baterías Paslode contienen cadmio y debe reciclarse o desecharse apropiadamente. En algunas áreas es ilegal colocar una batería de níquel-cadmio en el cubo de la basura or en una corriente de desechos sólidos. Puede comunicarse con su centro local de reciclaje para información sobre donde devolver una batería agotada, o llame al 1-800-822-8837 para conseguir mayor información sobre el reciclaje de la batería Ni-Cd en su área.

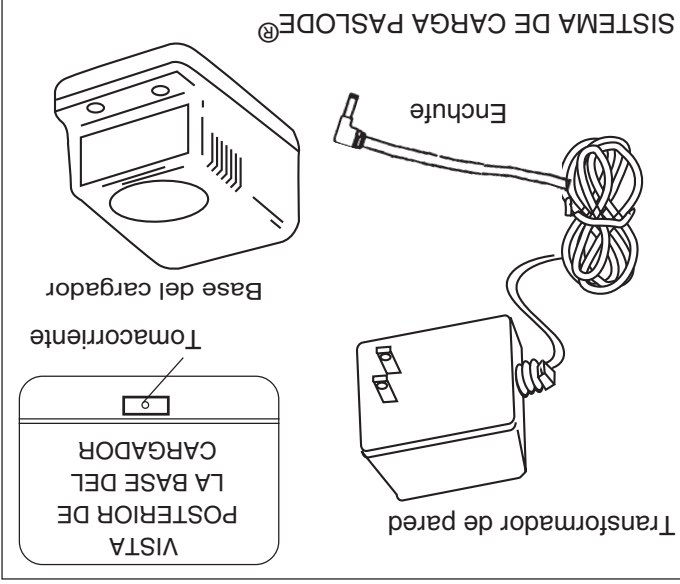

Instrucciones de seguridad

12. NUNCA CLAVE SUJETADORES EN ÁREAS QUE TENGAN PELIGROS OCULTOS.

Siempre revise el área detrás de la superficie de trabajo para ver si hay cableado eléctrico, tuberías de gas o de agua, drenajes u otros peligros potenciales.


13. SIEMPRE PÁRESE FIRMEMENTE EN ESCALERAS, PLATAFORMAS U OTROS LUGARES.



Nunca trate de usar la grapadora en lugares que deba alcanzar con esfuerzo, ya que el retroceso puede hacer que pierda el equilibrio. Siempre esté pendiente de las orillas y los declives al clavar sobre tejados y otros lugares altos. Siempre colóquese de manera que estos peligros le queden de frente.

ADVERTENCIA


14. SÓLO PERMITA QUE EL PERSONAL CALIFICADO USE LA GRAPADORA PASLODE.

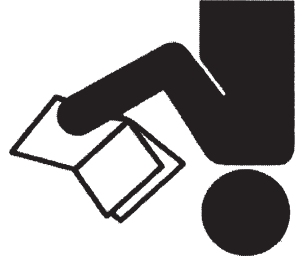

Sólo debe permitirse usar esta grapadora a personas que hayan leído las instrucciones de seguridad y de mantenimiento y que comprendan su funcionamiento.

ADVERTENCIA

15. ALMACENE CORRECTAMENTE EL CARTUCHO DE GAS.

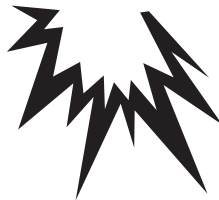

Siempre almacene el combustible donde no vaya a estar expuesto a llamas, chispas o a temperaturas superiores a 49° C (120° F).

ADVERTENCIA

16. SIEMPRE GUARDE LA GRAPADORA SIN EL CARTUCHO DE GAS.

Almacene el cartucho de gas en el maletín de la grapadora para acabados .

17. MANTENGA LIMPIA LA GRAPADORA.

Es menos probable que una herramienta limpia se atore o funcione incorrectamente.

18. MANTENGA LAS MANOS ALEJADAS DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO.


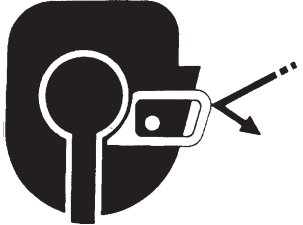


Es posible que algún sujetador se dispare en ángulo inesperadamente y cause lesiones.

ADVERTENCIA

Desectar la batería:

Las baterías Paslode contienen cadmio y se debe reciclarla o desectarla adecuadamente. En algunos lugares es ilegal descartar una batería de níquel-cadmio en la basura o en un sistema de residuos sólidos. Favor de ponerse en contacto con su centro de reciclado local para conseguir mayor información sobre la devolución de baterías gastadas, o llame al 1-800-822-8837 para información sobre el reciclado de baterías de níquel-cadmio en su área.

<p>ADVERTENCIA</p> 	
---	---

1. Los protectores de ojos deben cumplir con las normas ANSI Z87.1 y deben tener protectores laterales para mayor seguridad.

2. NUNCA ASUMA QUE LA HERRAMIENTA ESTÁ VACÍA.

Nunca apunte con la herramienta hacia usted o hacia otra persona.

3. NUNCA "JUEGUE" CON LA CLAVADORA.

La grapadora Paslode no es un juguete; es una herramienta delicada. Si la usa sin cuidado o incorrectamente puede sufrir un accidente grave.

4. NUNCA SOSTENGA LA HERRAMIENTA CON EL DEDO SOBRE EL GATILLO U OPRIMIENDO EL MISMO.



De esta forma se puede disparar accidentalmente un clavo.

5. NUNCA USE UNA HERRAMIENTA QUE NO FUNCIONE BIEN.

Consulte la sección de servicio o de detección y corrección de fallas en este manual para corregir el problema. Si no puede resolver el problema, deje de usar la herramienta y notifique la situación a su supervisor o al representante de Paslode.

6. NO CARGUE SUJETADORES CUANDO EL GATILLO Y/O EL ELEMENTO DE CONTACTO ESTÉN OPRIMIDOS.

Se puede descargar accidentalmente un sujetador.

<p>ADVERTENCIA</p> 	
---	---

La grapadora Paslode se debe usar solamente cuando esté en contacto con la superficie de trabajo. Cuando clave sobre materiales angostos como madera contrachapada, asegúrese de colocar la grapadora de tal forma que los clavos penetren en la pieza inferior.

7. NUNCA USE LA HERRAMIENTA CON EL ELEMENTO DE CONTACTO DESHABILITE O QUITADO. Este dispositivo ayuda a reducir la posibilidad de que se dispare accidentalmente un sujetador, al evitar que la herramienta funcione hasta que haga contacto completamente con la superficie de trabajo. NUNCA use la herramienta si el elemento de contacto no funciona correctamente.

8. NUNCA APUNTE LA GRAPADORA HACIA USTED O HACIA OTRAS PERSONAS CUANDO LA DESATORE O CUANDO SAQUE LOS CLAVOS. Tire del transportador ligeramente hacia atrás y oprima la palanca de liberación. Incline la punta de la clavadora ligeramente hacia arriba y los clavos deben salir por la parte de atrás del cargador. Si los sujetadores están atorados, consulte la sección de servicio apropiada de este manual.

9. NUNCA USE LA GRAPADORA PASLODE SI TIENE PIEZAS FLOJAS, DAÑADAS O FALTANTES.


10. NO CLAVE LOS SUJETADORES EN LOS NUDOS DE LA MADERA O SOBRE OTROS SUJETADORES YA INSTALADOS.


El sujetador puede rebotar y causar una lesión seria. 11. USE LA HERRAMIENTA SÓLO EN SU LUGAR DE TRABAJO.


Instrucciones de seguridad

Las siguientes instrucciones de seguridad se han incluido en este folleto para proporcionarle la información básica necesaria para que su grapadora Paslode funcione sin peligro. NO INTENTE USAR ESTA HERRAMIENTA HASTA QUE HAYA LEIDO Y COMPRENDIDO TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.


Además de estas instrucciones, es posible que necesite entrenamiento. Póngase en contacto con su representante de Paslode para obtener mayor información al respecto.
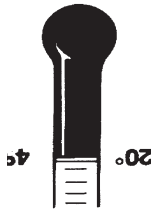
<p>ADVERTENCIA</p>	
<p>No exponga la herramienta a temperaturas mayores de 49° C (120° F). El cartucho de gas o la batería pueden explotar, dejando escapar gases inflamables.</p>	

<p>ADVERTENCIA</p>	
<p>Sólo use esta herramienta en un lugar bien ventilado, ya que la herramienta emite monóxido de carbono, de forma similar a una sierra de cadena o una podadora. Si usted inhala monóxido de carbono puede sufrir mareos, náusea o pérdida del conocimiento.</p>	
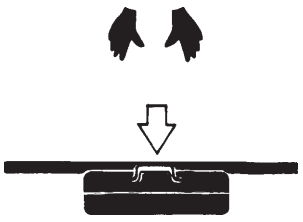
<p>ADVERTENCIA</p>	
<p>Mantenga SIEMPRE la grapadora para acabados, el cartucho de gas, la batería y el cargador de batería fuera del alcance de los niños.</p>	

<p>PELIGRO</p>	
<p>La grapadora es un equipo de combustión interna. Produce gases de escape calientes que pueden encender materiales inflamables. Esta grapadora no debe usarse en ambientes combustibles o en presencia de materiales combustibles, tales como productos químicos inflamables, adhesivos, gasolina o solventes.</p>	
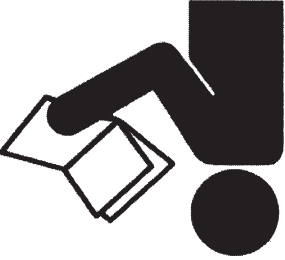
<p>ADVERTENCIA</p>	
<p>No intente usar esta herramienta hasta que haya leído y comprendido todas las advertencias de seguridad y las instrucciones del manual. Si no sigue todas las advertencias de seguridad manual puede sufrir la pérdida permanente del sentido de la vista, lesiones personales graves o hasta la muerte, además de causar daños a la propiedad y/o a la herramienta.</p>	

Aspectos generales de la grapadora Paslode

Descripción

La grapadora contiene todo lo necesario para funcionar, es totalmente portátil y utiliza combustible líquido de hidrocarburos para accionar un motor especial de combustión interna de transmisión lineal.

Para que usted comprenda la información de este manual, es necesario que conozca los principios básicos de la grapadora. Como puede darse cuenta en la siguiente ilustración, la grapadora consta de tres unidades independientes: el mango, el motor y el mecanismo de alimentación.

Mientras examina su grapadora, familiarícese con las tres unidades principales y con los distintos componentes que forman cada una de ellas.

El **conjunto del mango** contiene el cartucho de gas, la luz indicadora de la batería y el gatillo.

El **conjunto del motor** contiene la cubierta, el filtro y la tapa, el bastidor del motor, la punta y el elemento de contacto.

El **mecanismo de alimentación** contiene la perilla de fijación del cargador, el compartimiento de la batería, la palanca de liberación del transportador, el transportador y el seguro.

Especificaciones

Dimensiones: Peso: 3.9 kg
 Altura: 37.5 cm
 Longitud: 30.8 cm

Velocidad: Funcionamiento intermitente - 2 a 3 grapas por segundo

NOTA: Si se excede esta velocidad, la grapadora se puede sobrecalentar, dando como resultado una pérdida de eficiencia o causando daños a los componentes de la grapadora.


Al usar la grapadora a su velocidad recomendada, podrá clavar varios miles de grapas en un día normal de trabajo. **Grapas:** Calibre 16, Serie F-16, Punta cincelada

Capacidad del cargador: Dos tiras de clavos ó 150 clavos.

Batería: 6 voltios de DC - Proporciona suficiente energía para clavar aproximadamente 4000 clavos en una carga completa.

Cartucho de gas: Cartucho de gas amarilla (1.32oz) No. 816001

Hidrocarburos líquidos - Proporciona suficiente combustible para clavar hasta 2400 clavos.

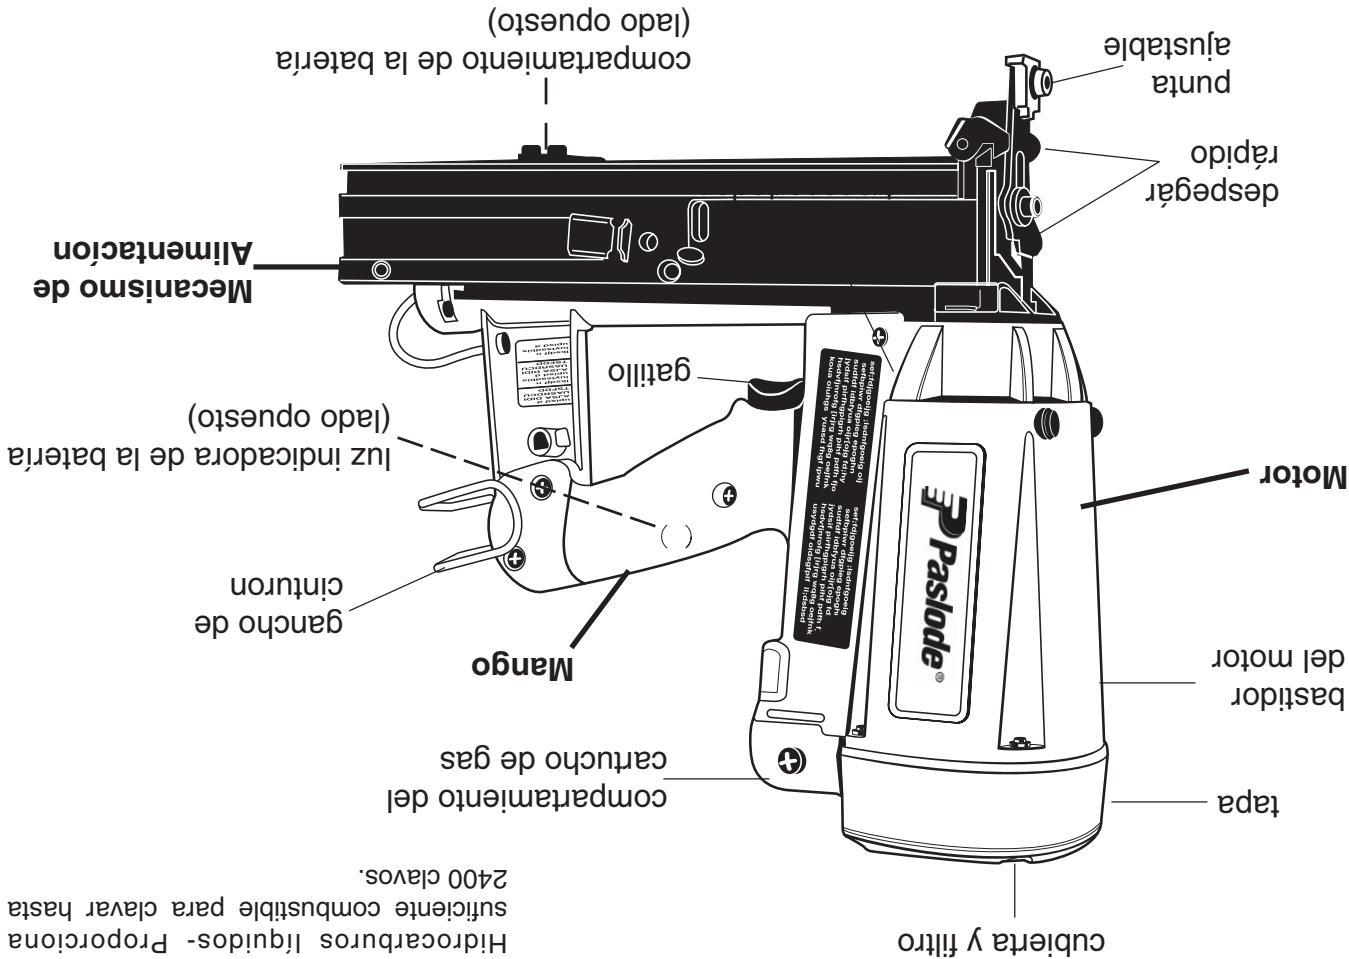

Manual de funcionamiento de la grapadora inalambrica de 16 calibre

El propósito de este manual es familiarizarlo con la grapadora de Paslode. A diferencia de otras herramientas mecánicas, la grapadora está accionada por un motor lineal de combustión interna, es decir, un motor similar al de un automóvil. La grapadora enciende la mezcla de combustible y aire para producir la energía necesaria que hace funcionar el motor, el que ha su vez hace funcionar la grapadora. Como verá, la grapadora es completamente autónoma: contiene su batería y combustible propios, además de una provisión de grapas.

Este manual está dividido en secciones para facilitar su uso (vea el Contenido). Todas las secciones fueron escritas teniendo en cuenta a usted, el operador de la grapadora. Hemos omitido todos los términos técnicos de modo que usted pueda comprender cómo obtener el mayor rendimiento de su grapadora y evitar lesiones personales y daños a la grapadora. Con este propósito usted debe:

1. LEER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.

2. SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

Términos de la garantía de Paslode

Paslode asume únicamente la responsabilidad de reponer cualquier pieza o accesorio que se compruebe como defectuoso dentro del período especificado. Cualquier pieza o accesorio de repuesto, entregado de conformidad con esta garantía, gozará de la garantía por el período restante de la garantía que cubra a la pieza o al accesorio originales. Esta garantía no cubre las piezas que necesitan ser repuestas como consecuencia de su desgaste normal.

Se cancelará esta garantía a cualquier herramienta que haya sido usada incorrectamente, dañada accidental o intencionalmente, usada con sujetadores, combustible, baterías o cargadores de batería que no reúnan las especificaciones, el tamaño o la calidad de Paslode, o a la que no se le haya dado el mantenimiento o el uso adecuado, o que haya sido reparada con piezas que no sean marca Paslode, o que en opinión de Paslode hayan sido modificadas o reparadas de manera que afecte o sea contraria al funcionamiento de la herramienta.

PASLODE NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA CON RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN O ADAPTACIÓN AL USO PREVISTO, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, CON EXCEPCIÓN DE LO DECLARADO ANTERIORMENTE, Y LA RESPONSABILIDAD DE PASLODE TAL COMO SE INDICA Y SE ASUME MÁS ARRIBA reemplaza a todas las otras garantías que resulten o estén relacionadas con el uso y funcionamiento de la herramienta, excepto según lo estipulan las leyes pertinentes; PASLODE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO O CONSECUENTE INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE, CUALQUIER DAÑO RESULTADO DE LA PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN O GANANCIAS ANTICIPADAS, EL DETERIORO DE MATERIALES, AUMENTOS EN EL COSTO DE OPERACIÓN O CUALQUIER OTRO.

Paslode se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, el equipo o los diseños en cualquier momento, sin aviso previo y sin incurrir en obligación alguna.

DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA

La garantía de 90 días cubre las siguientes piezas que se consideran como piezas que sufren desgaste normal:

- Amortiguador
- Hoja del impulsor
- O-Rings
- Anillos del pistón

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

La garantía de cinco años cubre todas las piezas de nilón moldeadas:

- Bastidor del motor, cubierta y rejilla
- Accionador y secciones del mango
- Gatillo

GARANTÍA LIMITADA ADICIONAL DE CINCO AÑOS

La garantía limitada de un año cubre todas las piezas, con excepción de las indicadas más abajo como piezas de desgaste normal y de las que estén específicamente cubiertas por una garantía adicional.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Paslode garantiza que sus herramientas mecánicas impulse, sus piezas y accesorios, que hayan sido comprados nuevos, están libres de defectos de material y fabricación por el período indicado más abajo, a partir de la fecha de compra del comprador original.

Número de teléfono

Ciudad Estado Código postal

Dirección

Nombre

Mi representante de Paslode es:

La grapadora de Paslode debe usarse con las mismas precauciones que cualquier otra herramienta mecánica, ya que su uso incorrecto podría causar lesiones personales. Si le permite a otras personas usar su grapadora impulse, usted asume la responsabilidad de que esas personas también lean y sigan las instrucciones de este manual antes de usar la grapadora.

Si tuviera alguna pregunta acerca de la grapadora impulse, o si quisiera obtener más copias de este manual, comuníquese con su representante de Paslode®, cuya información usted puede llenar a continuación.

Contenido

Tema	Página
Introducción y Garantía.....	2
Aspectos generales de la Grapadora.....	3
Instrucciones de seguridad.....	4
Batería y cargador de batería.....	7
Cartucho de gas y válvula dosificadora.....	9
Preparando la Grapadora para uso.....	12
Funcionamiento de la Grapadora.....	13
Grapas y aplicaciones.....	14
Servicio.....	15
Detección y corrección de fallas.....	17

Tanto la batería como el cargador de batería Impulse reúnen todos los requisitos de seguridad de las herramientas mecánicas.



Impulse es una marca registrada

An Illinois Tool Works Company
888 Forest Edge Drive
Vernon Hills, Illinois 60061
www.paslode.com

Impulse Las clavadoras mecánicas se fabrican en los Estados Unidos.


Paslode® es miembro de:





Part No. 900078

Grapadora inalámbrica de calibre 16

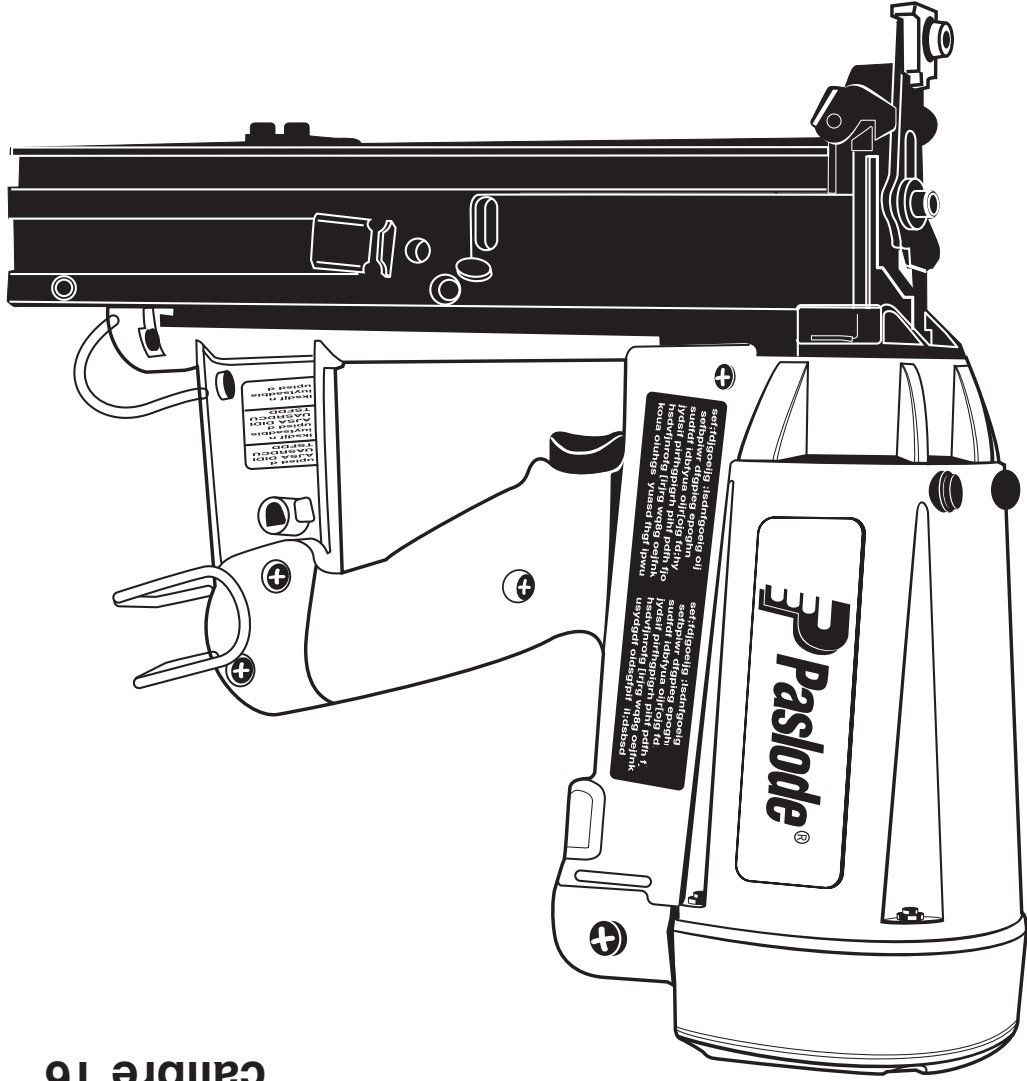

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

¡IMPORTANTE!
El cliente tiene la responsabilidad de que todo el personal de operaciones y servicio lea y entienda este manual.